

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО

**РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА
НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ
В ЗАЩИТНЫХ ГАЗАХ
(TIG/WIG)**



БИБЛИОТЕЧКА СВАРЩИКА



Издательство "СОУЭПО"

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- *Дуговая сварка неплавящимся электродом* - дуговая сварка, выполняемая не расплавляющимся при сварке электродом.
- *Дуговая сварка в защитных* газах* - дуговая сварка, при которой дуга и расплавляемый металл (иногда и остывающий шов) находятся в защитном газе, подаваемом в зону сварки горелкой.
- *Аргонодуговая сварка* - дуговая сварка, при которой в качестве защитного газа используется аргон.
- *Сварка в контролируемой атмосфере* - сварка, осуществляемая в камере, заполненной определенным газом.
- *Горелка для дуговой сварки в защитных газах* - устройство, фиксирующее электрод и подводящий электрический ток к электроду и газ в зону дуги.
- *Неплавящийся электрод* - стержень из электропроводящего материала, включаемый в сварочную цепь для подвода тока к сварочной дуге и не расплавляющийся в процессе сварки.
- *Присадочная проволока* - сварочная проволока, используемая как присадочный материал и не являющаяся электродом.
- *Свариваемость* - способность металлов образовывать качественное сварное соединение, удовлетворяющее эксплуатационным требованиям.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



TIG/WIG - дуговая сварка вольфрамовым электродом (W-электродом) в среде инертного газа (способ ТИГ);

TIG-DC - способ ТИГ на постоянном токе;

TIG-AC - способ ТИГ на переменном токе;

TIG-DC/AC - ТИГ на постоянном и переменном токах;



TIG pulser - способ ТИГ пульсирующим током;



TIG HF - способ ТИГ с системой бесконтактного возбуждения дуги высоковольтным и высокочастотным разрядом;



TIG contact - способ ТИГ с контактным возбуждением дуги касанием об изделие.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сварка углеродистых, конструкционных и нержавеющих сталей, алюминия и его сплавов, титана, никеля, меди, латуни, кремнистых бронз, а также разнородных металлов и сплавов; наплавка одних металлов на другие. Способ широко применяется в химической, теплоэнергетической, нефтеперерабатывающей, авиационно-космической, пищевой, автомобилестроительной и других отраслях промышленности.

* Если защитным газом служит инертный газ (argon, гелий или их смеси), то процесс называется «дуговая сварка в инертных газах» (т.е. газах, не вступающих в химические реакции и практически не растворяемых в металлах).

УДК 621.791.754,264

ЮХИН Николай Александрович РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ В ЗАЩИТНЫХ ГАЗАХ (TIG/WIG)

Под общей редакцией докт. техн. наук **О.И. Стеклова** -

Рецензент - сварщик 6-го разряда **И.В. Лобиков**

Редактор **А.О. Ключарев**

Художник **В.П. Гасилин**

Компьютерная верстка - **А.В. Цылев**

Корректор **И.Н. Басова**

В иллюстрированном пособии изложены принципы и особенности ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в среде защитных газов. Содержатся данные о сварочных материалах и оборудовании. Приведены рекомендации по технике и технологии сварки сталей, сплавов и цветных металлов. Использованы материалы Института сварки России.

© Изд-во "СОУЭЛО", 2007 г.

Москва, Яузский б-р 13, стр.3

Тел (495) 644-43-26

<http://www.souelo.ru>

Формат 62x94/16 Объем 1,5 п.л.

Отпечатано в А/О "Машмир"

Тираж 1500 экз. Заказ 1775

СУЩНОСТЬ ПРОЦЕССА

Кромки свариваемого изделия и присадочного металла расплавляются дугой, горячей между неплавящимся электродом и изделием. Дуга, сварочная ванна, торец присадочной проволоки и кристаллизующийся шов защищены от воздействия воздуха газом, подаваемым в зону сварки горелкой.



КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ РУЧНОЙ СВАРКИ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Минимальный нагрев основного металла
- Надежная защита расплавленного металла от окружающего воздуха
- Высокая тепловая мощность дуги, а значит скорость и производительность сварки
- Возможность наблюдения за процессом
- Простота техники сварки
- Возможность сварки трудно свариваемых металлов и сплавов, в том числе и разнородных
- Возможность полной механизации и автоматизации процесса

НЕДОСТАТКИ

- Вероятность нарушения газовой защиты при работе на открытом воздухе и на сквозняке
- Сильное ультрафиолетовое излучение (особенно при использовании гелия)
- Необходимость охлаждения при сварке высокомаxимперной дугой

ЗАЩИТНЫЕ ГАЗЫ

Аргон - наиболее часто применяемый инертный газ. Тяжелее воздуха и не образует с ним взрывчатых смесей. Выпускается (ГОСТ 10157-79) двух сортов: высшего и первого. Высший рекомендуется для сварки ответственных металлоконструкций из активных и редких металлов и сплавов, цветных металлов. Аргон первого сорта применяют для сварки сталей и чистого алюминия.

Гелий - значительно легче воздуха и аргона. Выпускается (ГОСТ 20461-75) двух сортов: высокой чистоты и технический. Используется реже, чем аргон, из-за дефицитности и высокой стоимости. Однако, при одном и том же значении тока дуги в гелии выделяет в 1,5-2 раза больше энергии, чем в аргоне. Это способствует более глубокому проплавлению металла и значительно повышает скорость сварки.

Смесь аргона и гелия - оптимальный состав содержит 35-40% аргона и 60-65% гелия. Так в полной мере реализуются преимущества обоих газов: аргон обеспечивает стабильность дуги, гелий - высокую степень проплавления.

Азот - используется только для сварки меди. Выпускается (ГОСТ 9293-74*) четырех сортов: высшего, 1, 2, и 3-го.

ЭЛЕКТРОДЫ

Наиболее распространены электроды (ГОСТ 23949-80) марок:

ЭВЧ - чистый вольфрам

ЭВЛ - вольфрам с окисью лантана (1,1-1,4%)


ЭВИ - вольфрам с окисью иттрия (1,5-3,5%)

ЭВТ - вольфрам с окисью тория (1,5-2%)


Диаметр электрода выбирают в зависимости от марки вольфрама, величины и рода сварочного тока. Электроды ЭВЧ используют для сварки на переменном токе, а прочие для сварки на переменном и постоянном токах прямой и обратной полярности.

Максимальный ток (A) для W-электродов разных марок

| Диаметр электрода, мм | Постоянный ток, полярность | | | | | | Переменный ток | | |
|-----------------------------|----------------------------|------|------|----------|-----|-----|----------------|-----|-----|
| | Прямая | | | Обратная | | | | | |
| | ЭВЛ | ЭВИ | ЭВТ | ЭВЛ | ЭВИ | ЭВТ | ЭВЧ | ЭВЛ | ЭВИ |
| 2 | 80 | 180 | 120 | 20 | 25 | 25 | — | — | — |
| 3 | 230 | 380 | 300 | 35 | 50 | 30 | — | — | 180 |
| 4 | 500 | 620 | 590 | 60 | 70 | 60 | 180 | 170 | 220 |
| 5 | 720 | 920 | 810 | — | — | 70 | — | 210 | 270 |
| 6 | 900 | 1500 | 1000 | 100 | 120 | 110 | 250 | 250 | 340 |
| 8 | — | — | — | 150 | 180 | 160 | 360 | 380 | 480 |
| 10 | — | — | — | 190 | 250 | 220 | 450 | 520 | 650 |

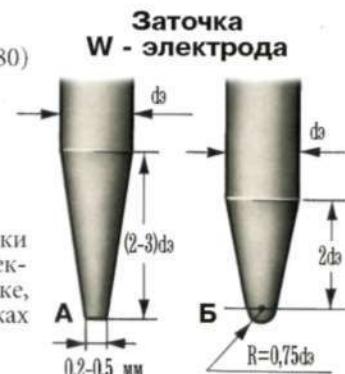

A - для сварки на постоянном токе
Б - на переменном

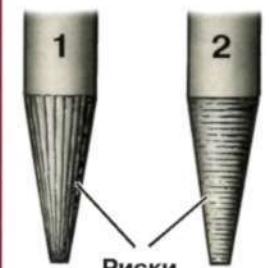


1 - правильно
2 - неправильно

ОРГАНИЗАЦИЯ СВАРОЧНОГО ПОСТА


ПРИ СВАРКЕ НА ПОСТОЯННОМ ТОКЕ используют любой источник постоянного тока: сварочный преобразователь, выпрямитель, сварочный агрегат, инверторный источник или специальные источники и установки. Балластный реостат в сварочной цепи формирует крутопадающую характеристику и дискретно регулирует режим сварки. При сварке от специальных источников питания реостат не нужен. В состав поста входит и газовое оборудование: баллон с газом, редуктор, ротаметр (определяющий расход газа), газовые рукава. Есть регуляторы расхода газа, объединяющие в себе редуктор и ротаметр.

ПРИ СВАРКЕ НА ПЕРЕМЕННОМ ТОКЕ применяют сварочный трансформатор. Желательно, чтобы он имел высокое напряжение холостого хода (70-80 В). При высоких дуговых напряжениях, например, при сварке в гелии или при малых токах, напряжение холостого хода


На постоянном токе

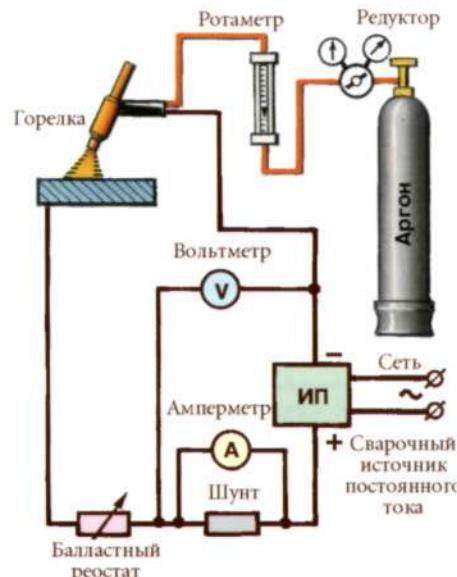

На переменном токе

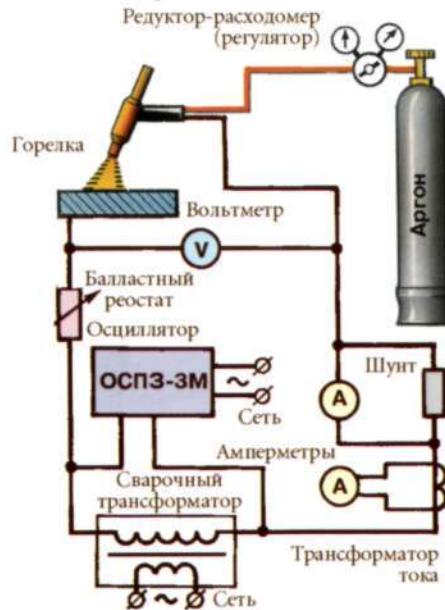


достигает 120 В. Тогда для большей безопасности применяют ограничители напряжения холостого хода. Для стабилизации горения дуги на переменном токе служит осциллятор. Удаление окиси алюминия происходит в момент, когда свариваемое изделие становится катодом и положительные ионы ионного газа с высокой энергией разрушают поверхностный слой (процесс «катодного распыления»). Осциллятор может быть использован и при сварке на постоянном токе для бесконтактного зажигания дуги, когда не допускаются ожоги металла. В связи с большим различием напряжений дуг прямой и обратной полярности возникает так называемая постоянная составляющая тока, которая отрицательно влияет на сварочный процесс. При использовании источников переменного тока для компенсации постоянной составляющей тока применяют балластные реостаты.

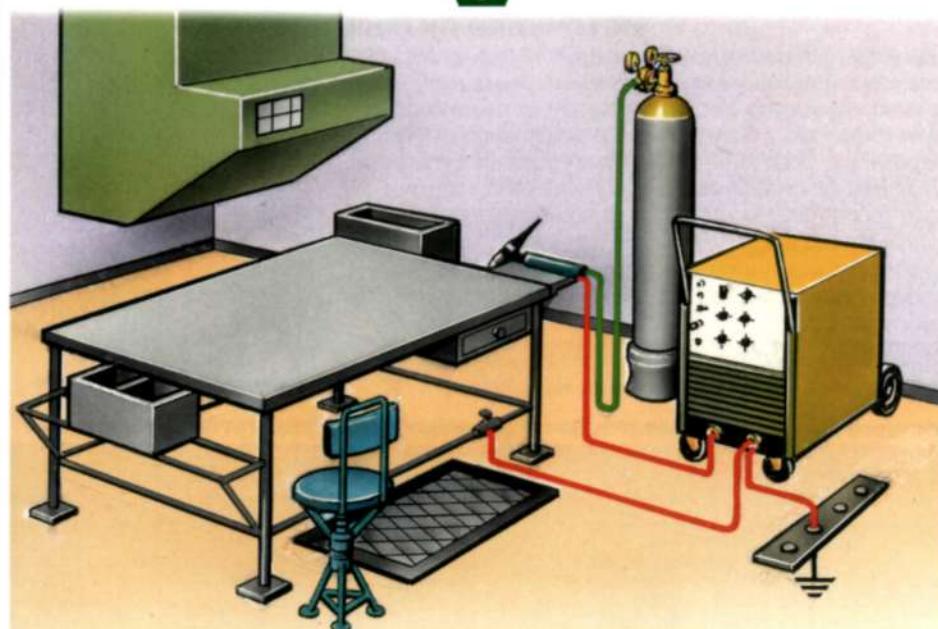

ПЛАНИРОВКА СВАРОЧНОЙ КАБИНЫ

Оборудование размещают в соответствии с требованиями безопасности работ. Полезная площадь кабины должна быть не менее 3 м², высота стен - не менее 2 м, зазор между стенками и полом - 5 см. Сварочный пост снабжают вентиляционной установкой для отсоса газов, аэрозолей и т.д., а также ограждают металлическими щитами или шторами из материала с огнестойкой пропиткой.

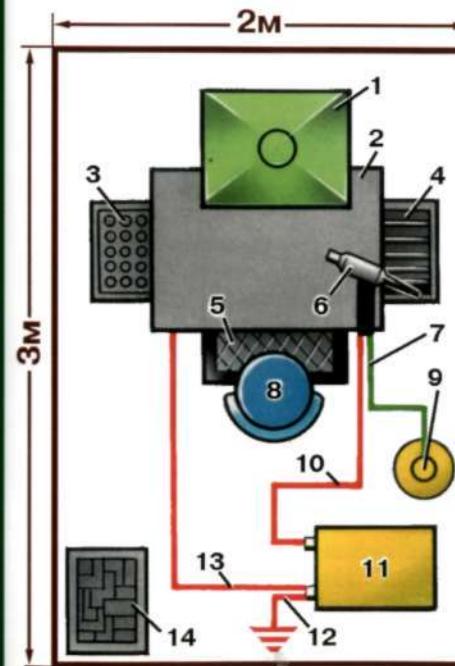


- 1- вентиляция
- 2- рабочий стол
- 3- ящик для электродов
- 4- ящик для деталей
- 5- диэлектрический коврик
- 6- горелка
- 7- газовый рукав
- 8- стул
- 9- газовый баллон
- 10- прямой провод
- 11- источник питания дуги
- 12- заземление
- 13- обратный провод
- 14- ящик для отходов

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Основная особенность источников питания при ручной сварке W-электродом в защитных газах - наличие крутопадающей внешней статической характеристики. Она обеспечивает стабильность сварочного тока при изменениях длины дуги и устойчивость процесса сварки. Используют источники питания с высоким напряжением холостого хода, в 4-6 раз превышающим напряжение на дуге. В качестве источников переменного тока могут применяться трансформаторы для ручной дуговой сварки.

1. Внешняя вольтамперная характеристика источника питания. 2. Вольтамперная характеристика дуги

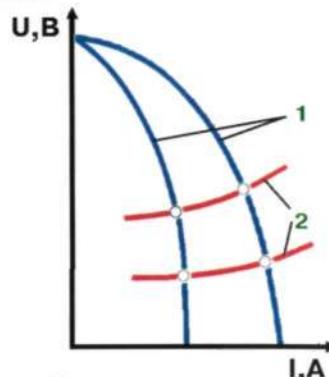

Технические характеристики сварочных трансформаторов

| Марка | Номинальный сварочный ток, А | Продолжительность нагрузки (ПН), % | Диапазон регулирования сварочного тока, А | Потребляемая мощность, кВА | Габариты, мм | Масса, кг |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|--------------|-----------|
| Напряжение питающей сети 220 В | | | | | | |
| ТДМ-163 | 160 | 20 | 50-150 | 7 | 335x190x220 | 15 |
| ТДМ-171 | 170 | 20 | 80-200 | 5 | 310x235x430 | 19 |
| ТДМ-168 | 160 | 20 | 50-175 | 5,3 | 198x325x380 | 31 |
| ТДМ-209 | 200 | 40 | 18-200 | 10 | 386x225x415 | 40 |
| ТДМ-121 | 125 | 15 | 50-125 | 7,5 | 185x270x430 | 25 |
| ТДМ-180 | 180 | 20 | 45-180 | 13,5 | 360x360x430 | 55 |
| Напряжение питающей сети 380 В | | | | | | |
| ТДМ-2510 | 250 | 60 | 50-250 | 15 | 460x520x920 | 100 |
| ТДМ-401Э | 400 | 60 | 70-460 | 28 | 585x555x850 | 140 |
| ТДМ-300 | 320 | 60 | 80-320 | 18 | 375x390x590 | 70 |
| ТДМ-504 | 500 | 40 | 90-500 | 35 | 520x590x810 | 150 |
| ТДМ-301 | 300 | 40 | 90-320 | 19 | 470x350x350 | 75 |
| ТДМ-403 | 400 | 60 | 50-400 | 38 | 650x550x750 | 150 |

Глубина проплавления весьма чувствительна к колебаниям тока при изменениях напряжения питающей сети. Степень стабилизации тока должна быть не менее 5 %. Источники питания должны обладать широким диапазоном регулирования сварочного тока, так как при заварке кратера необходимо плавное снижение тока в 2,5-3 раза. Поэтому источники со ступенчатым или механическим регулированием тока малоэффективны. Все источники для этого вида сварки содержат специальное устройство для заварки кратера. В специальных установках (типа УПС), кроме того, обеспечивается плавное нарастание сварочного тока в начале сварки, что исключает разрушение и перенос в шов частиц электрода из-за бросков тока при зажигании дуги касанием об изделие



Технические характеристики сварочных выпрямителей

| Марка | Сварочный ток, А | | Напряжение, В | | КПД | Габариты, мм | Масса, кг |
|-----------|--------------------|-----------------------|---------------|----------------|-----|---------------|-----------|
| | номинальный ПН=60% | пределы регулирования | номинальное | холостого хода | | | |
| ВДУ-504 | 500 | 70-500 | 45 | 72-76 | 82 | 1275x816x940 | 385 |
| ВДУ-505 | 500 | 50-500 | 22-46 | 85 | 84 | 800x700x920 | 300 |
| ВДУ-506 | 500 | 50-500 | 22-46 | 85 | - | 820x620x1100 | 310 |
| ВСВУ-160 | 160 | 5-180 | 30 | 100 | - | 520x700x1195 | 240 |
| ВСВУ-315 | 315 | 8-350 | 30 | 100/200 | - | 520x700x1195 | 360 |
| ВСВУ-630 | 630 | 10-700 | 30 | 100/200 | - | 520x850x1250 | 480 |
| ТИР-300 Д | 300 | 10-300 | 30 | 65 | 75 | 1230x620x1000 | 480 |
| ТИР-315 | 315 | 20-315 | 30 | 65 | 75 | 1230x620x1000 | 320 |

Источники серии ВСВУ служат для ручной и автоматической сварки. Они обеспечивают работу в непрерывном и импульсном режимах; автоматическое, плавное и регулируемое нарастание тока в начале процесса сварки - от минимального значения до заданного; плавное регулирование тока дежурной дуги в импульсном режиме от 2 до 3% номинального сварочного тока; модулирование формы импульса от прямоугольной до треугольной; плавное снижение тока при заварке кратера; стабилизацию режима сварки в пределах 2,5% при изменениях напряжения сети до 10%. Напряжение холостого хода имеет два значения: 100 В для сварки в аргоне и 200 В в гелии. Для бесконтактного возбуждения дуги в приборах ВСВУ установлен осциллятор последовательного включения.


Специализированный источник ТИР-300Д предназначен для сварки в среде аргона постоянным или переменным током прямоугольной формы. Аппарат пригоден для сварки любых металлов. Регулирование сварочного тока - ступенчато-плавное. Сварочная дуга обладает высокой стабильностью горения как в установленном, так и в переходных режимах. При возбуждении дуги касанием об изделие или при помощи осциллятора ток дуги плавно увеличивается с 5 А до указанной величины за 0,4 с. При гашении дуги ток снижается по линейному закону, обеспечивая заварку кратера

Эффективны ИНВЕРТОРНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ДУГИ отечественного производства.

Источник DC 200 A.3 предназначен для сварки в непрерывном и импульсном режимах сталей, цветных металлов и их сплавов. Он обеспечивает режим контактного и бесконтактного зажигания дуги на малом токе; регулируемое время нарастания и спада тока после окончания сварки, а также регулировку тока зажигания. Предусмотрен продув газа перед началом сварки и обдув сварочной ванны после окончания. Плавные нарастания и спад сварочного тока позволяют получить качественный шов. Пульсирующий режим предназначен для управления процессами тепловложения и кристаллизации сварочной ванны.

ЦИКЛОГРАММА ПРОЦЕССА ИМПУЛЬСНО-ДУГОВОЙ СВАРКИ



Изменение сварочного тока во времени $\rightarrow t$

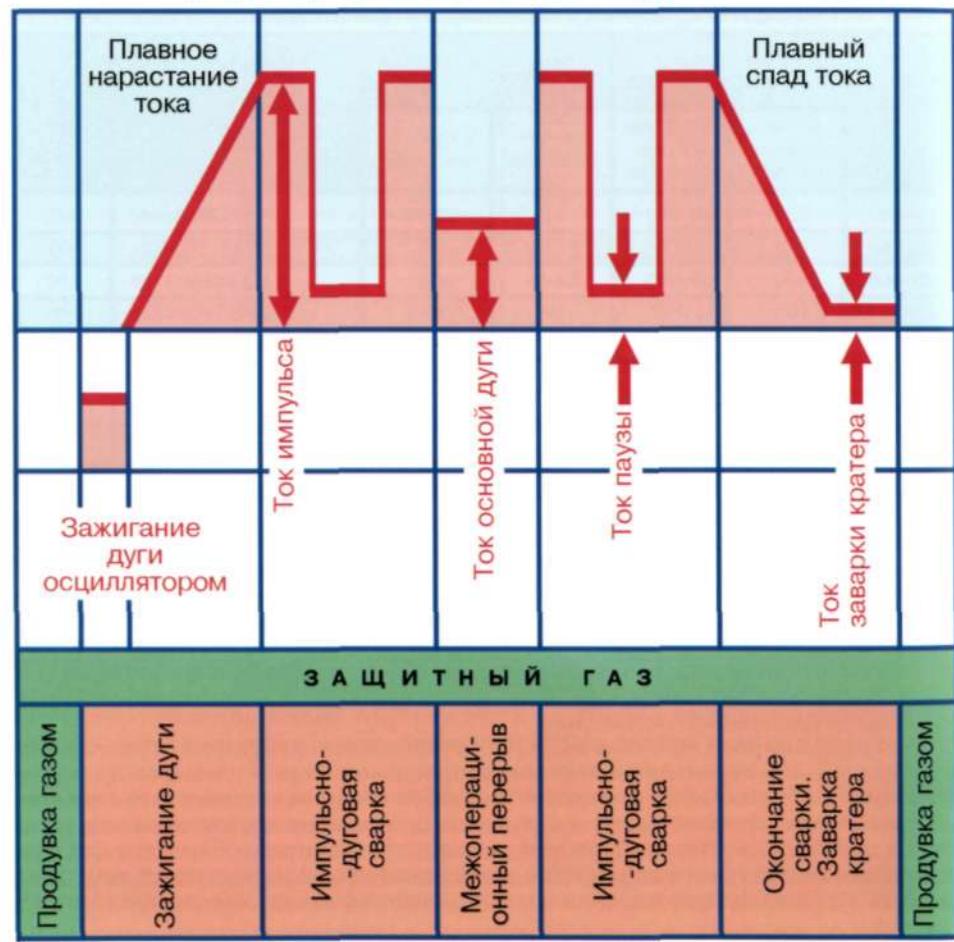

Источник DC 200 AУ.3 служит для сварки не только сталей и цветных металлов, но и алюминия и его сплавов. Для этого предусмотрен режим работы на переменном токе с регулировкой амплитуды, частоты и доли сварочного тока положительного и отрицательного импульсов. Это позволяет повысить очищающую способность сварочной дуги, необходимую для разрушения окисной пленки. Источник также обеспечивает режим контактного и бесконтактного зажигания дуги, плавное нарастание и уменьшение тока в начале и при окончании сварки, продувку газом перед началом сварки и обдув сварочной ванны после сварки.



Влияние соотношений длительности импульсов тока на качество шва

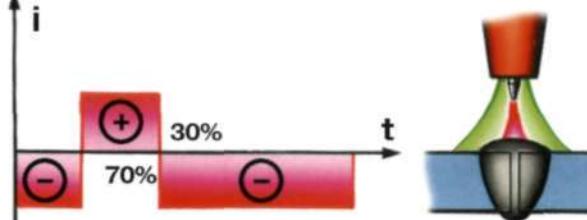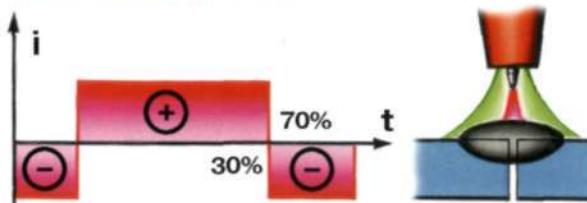

Технические характеристики инверторных источников питания

| Марка | Напряжение сети, В | Диапазон регулирования, В | Напряжение холостого хода, В | ПН, % | КПД | Габариты, мм | Масса, кг |
|---------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|-------|-----|--------------|-----------|
| "Адонис"-3 | 1x220 | 35-160 | 86 | 60 | 85 | 155x330x520 | 17 |
| "Фора"-160 Пр | 1x220 | 40-160 | 100 | 60 | 88 | 410x180x290 | 10 |
| "Фора"-200 Пр | 3x380 | 70-250 | 100 | 40 | 88 | 410x180x290 | 12 |
| ВДУЧ-16 | 1x220 | 30-160 | 86 | 80 | 86 | 280x600x365 | 23 |
| ВДУЧ-200 | 3x380 | 30-200 | 86 | 80 | 86 | 280x600x365 | 27 |
| DC 200 A.3 | 3x380 | 5-200 | 60 | 60 | 89 | 500x220x430 | 25 |
| DC 200 АУ.3 | 3x380 | 10-200 | DC-60, AC-80 | 60 | 89 | 510x240x430 | 30 |
| ФЕБ-200 М | 1x220 | 40-200 | 55 | - | 85 | 215x350x500 | 23 |
| ФЕБ-350 М | 3x380 | 40-350 | 60 | 60 | 85 | 300x440x690 | 45 |

Специализированные установки снабжены автоматическими системами управления сварочными режимами и коммутационной аппаратурой. Установка УДГ-161 предназначена для сварки коррозионностойких сталей постоянным током. Защитный газ подается за 1-2 с до начала сварки и прекращается через 10 с после ее окончания. Дистанционный пульт управления позволяет с расстояния до 10 м регулировать режим сварки, изменять время заварки кратера, управлять газовым клапаном и встроенным осциллятором. Установка УДГ-501-1 предназначена для сварки переменным током алюминия и его сплавов. У этого аппарата две ступени плавного регулирования сварочного тока. Время заварки кратера от 0 до 30 с, после чего ток автоматически отключается.






Технические характеристики специализированных установок

| Марка | Номинальный сварочный ток, А | ПН, % | Режим работы | Диапазон регулирования тока, А | Потребляемая мощность, кВА | Габариты, мм установки / возбудителя | Масса, кг |
|---------------------------------------|------------------------------|-------|--------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|
| Напряжение питающей сети 220 В | | | | | | | |
| УДГ-82 | 75 | 20 | DC | 8-80 | 7 | 550x292x394 463x292x210 | 50 10 |
| УДГ-121 | 125 | 20 | AC | 20-125 | 10 | 500x292x394 463x292x210 | 50 10 |
| УДГУ-1220 | 125 | 20 | AC | 20-125 | 10 | 490x292x394 463x292x210 | 52 10 |
| УДГ-161 | 150 | 35 | DC | 5-150 | 8 | 360x360x930 | 60 |
| УДГ-180 | 170 | 20 | AC | 40-170 | 13,5 | 360x380x960 | 60 |
| Напряжение питающей сети 380 В | | | | | | | |
| УДГУ-302 | 315 | 60 | DC | 10-135 | 25 | 800x700x900 | 250 |
| УДГ-501-1 | 500 | 60 | AC | 40-500 | 40 | 700x685x885 | 300 |
| УДГ-251-1 | 250 | 35 | DC | 5-250 | 21 | 370x800x730 | 120 |
| УДГ-350 | 315 | 60 | DC | 12-315 | 7,5 | 650x450x1000 | 50 |
| УДГУ-501 | 500 | 60 | AC | 25-525 | 35 | 650x450x1000 | 140 |

ОСЦИЛЛЕТОР

Предназначен для бесконтактного зажигания дуги, поддержания устойчивого процесса дугового разряда при сварке на переменном токе. Принцип его действия заключается в пробивании дугового промежутка высоковольтным (до 3-8 кВ) и высокочастотным (до 300 кГц) электрическим разрядом. Осциллятор состоит из повышающего трансформатора и колебательного контура. По схеме подключения осцилляторы подразделяются на устройства последовательного и параллельного соединения

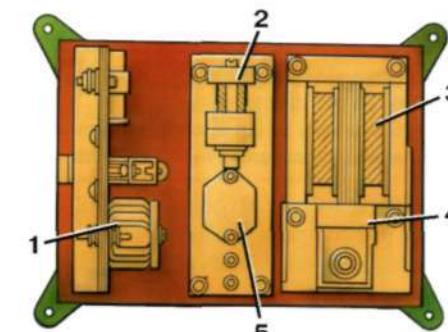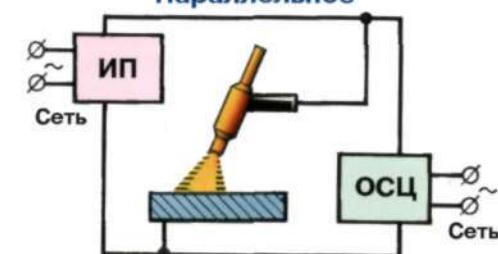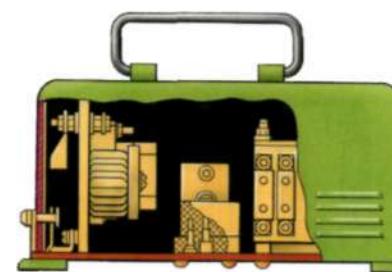

- 1 - высокочастотный трансформатор
- 2 - разрядник
- 3 - повышающий трансформатор
- 4 - дроссель
- 5 - конденсатор

Технические характеристики осцилляторов

| Марка | Напряжение, В | | Номинальная мощность, кВт | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
|-----------|---------------|----------------|---------------------------|------------------------|-----------|
| | питающей сети | холостого хода | | | |
| ОСПЗ-2М-1 | 220 | 8000 | 0,02 | 250x176x110 | 4 |
| ОСПЗ-300М | 220 | 5000 | 0,04 | 290x225x150 | 7 |
| ОСПЗ-2М | 220 | 6000 | 0,044 | 250x170x110 | 6 |
| ОСЦВ-2 | 220 | 2300 | 0,08 | 300x215x236 | 10 |
| М3 | 65,40 | 2500 | 0,08 | 350x240x290 | 15 |
| ОС1 | 65 | 2500 | 0,13 | 315x215x260 | 15 |

БАЛЛАСТНЫЙ РЕОСТАТ

Служит для формирования крутоопадающей характеристики источника питания, ступенчатого регулирования сварочного тока и компенсации постоянной составляющей сварочного тока при работе от трансформатора. Состоит из набора никромовых лент или проволок, соединенных параллельно в электрическую схему. Каждая секция подключается к работе рубильником. Балластные реостаты позволяют дискретно, подбором нужного числа работающих секций, выбрать оптимальный режим сварки и регулировать его через 5-10 А. Эти устройства подключают в сварочную цепь последовательно источнику.





Некоторые балластные реостаты при токе 225 А могут перегреваться, поэтому необходимо включать в цепь дуги два или более реостатов последовательно. Если ток меньше, сопротивление балластных реостатов следует увеличить. При сварке на переменном токе алюминия регулировать режим балластным реостатом допустимо лишь в незначительных пределах (до 20%), так как полностью компенсировать постоянную составляющую тока не удается. Полная же компенсация достигается в специальных устройствах типа УДАР, УДГ, УДГУ, где постоянную составляющую гасят специальные батареи конденсаторов.

Технические характеристики балластных реостатов

| Марка | Сварочный ток, А | | Габариты, мм | Масса, кг |
|--------|------------------|-----------------------|--------------|-----------|
| | номинальный | пределы регулирования | | |
| РБ-201 | 200 | 10-200 | 550x355x635 | 30 |
| РБ-300 | 300 | 10-300 | 550x370x700 | 38 |
| РБ-301 | 300 | 10-300 | 580x410x635 | 35 |
| РБ-302 | 315 | 10-315 | 560x490x370 | 27 |
| РБ-306 | 315 | 6-315 | 625x370x494 | 26 |
| РБ-501 | 500 | 10-500 | 580x465x635 | 40 |

СВАРОЧНЫЕ ГОРЕЛКИ

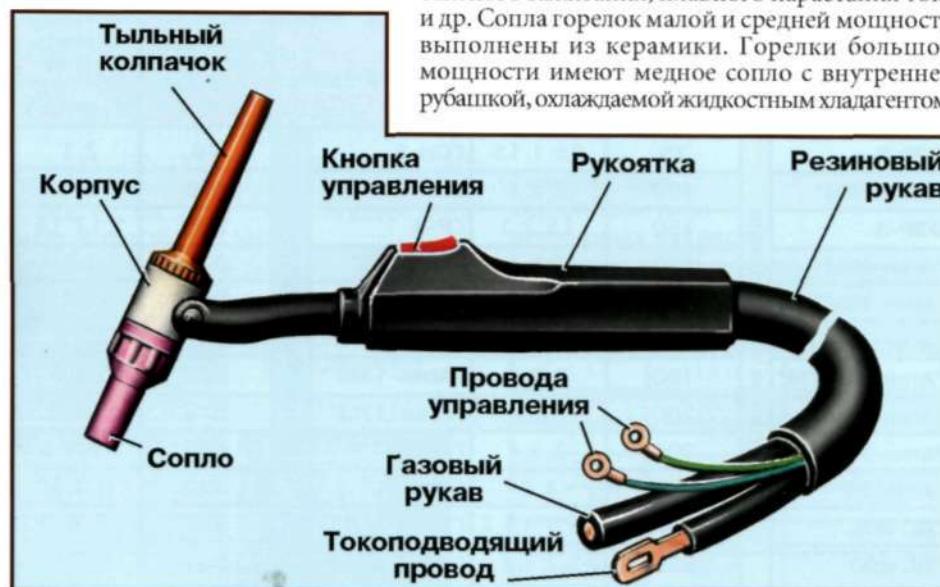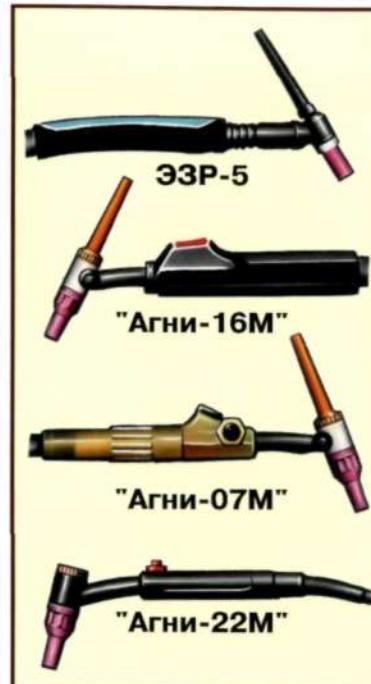

Ручная горелка для дуговой сварки в защитных газах служит для жесткого фиксирования W-электрода в определенном положении, подвода к нему электрического тока, подачи защитного газа в зону сварки и охлаждения токоведущих частей воздухом или водой. Горелки для сварки в монтажных условиях и при пониженных температурах имеют естественное воздушное охлаждение и рассчитаны на ток до 150 А. При необходимости сварки на больших (до 500 А) токах используют горелки с водяным охлаждением, а при отрицательных температурах с антифризными жидкостями. Головка горелки типа «Агни» может поворачиваться вокруг продольной оси рукоятки на угол $\pm 180^\circ$. У некоторых моделей головка поворачивается относительно поперечной оси на угол 110° в удобное положение. Горелки с уменьшенной высотой головки предназначены для сварки в стесненных условиях. Пост сварки комплектуется горелкой с вентилем на рукоятке для регулирования подачи защитного газа. В специальных установках используют горелки с встроенной в рукоятку кнопкой или клавишой для управления подачей газа, включением систем бесконтактного зажигания, плавного нарастания тока и др. Сопла горелок малой и средней мощности выполнены из керамики. Горелки большой мощности имеют медное сопло с внутренней рабашкой, охлаждаемой жидкостным хладагентом.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ГОРЕЛКИ




Для закрепления W-электрода откручивают тыльный колпачок, освобождая цангую. В зависимости от диаметра электрода подбирают цангую нужного размера. Вставив электрод в цангую, а цангую в корпус, фиксируют необходимое положение электрода, навернув тыльный колпачок до отказа. В горелках с уменьшенной высотой головки цангую с электродом зажимают поворотом сопла. Керамические сопла крепятся к головке горелки на резьбе или с помощью внешней разжимной цанги (например, у горелки ЭЗР-5)

Технические характеристики сварочных горелок

| Обозначение | Номинальный сварочный ток, А | Диаметр W-электрода, мм | Обозначение | Номинальный сварочный ток, А | Диаметр W-электрода, мм |
|---------------|------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------|
| ЭЗР-5 | 75 | 0,5; 1; 1,5 | ГСН-3 | 70 | 2; 3 |
| "Агни-22М" | | 2; 3; 4 | ГСН-2 | | 2; 2,5; 3 |
| ЭЗР-3 | 150 | 1,5; 2; 3 | ГР-4 | 200 | 1; 1,2; 1,6 |
| "Агни-18М" | | 2; 3; 4 | "Агни-15" | | 2; 3 |
| "Агни-16М" | 180 | 2; 3; 4 | "Агни-15У" | 220 | 2; 3 |
| "Агни-03/04" | | 2; 3 | "Агни-07М" | | 3; 4; 5 |
| "Агни-03/07М" | 180 | 2; 3; 4 | "Агни-13М" | 315 | 3; 4; 5 |
| "Агни-03М" | | 2; 3; 4 | "Агни-17М" | | 3; 4; 5 |
| "Агни-12М" | 200 | 2; 3; 4 | ГР-6 | 400 | 3; 4; 5; 6 |
| "Агни-14" | | 2; 3 | ГСН-1 | | 450 |
| ГДС-80Е | 80 | 0,6; 1; 1,5; 2 | ГР-10 | 500 | 5; 6; 8; 10 |
| ГДС-200 | 200 | 1; 2; 3; 4 | ГДС-500В | 500 | 4; 5; 6 |

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

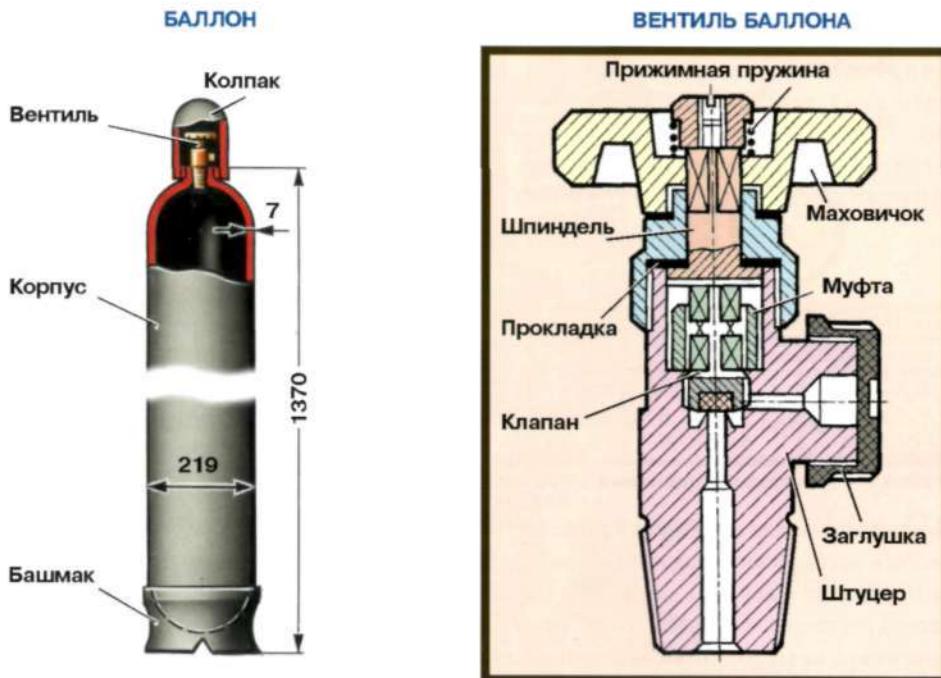


Состоит из стального бесшовного цилиндрического корпуса со сферическим днищем, на которое напрессован башмак. Верхняя часть баллона имеет горловину, во внутреннюю резьбу которой ввернут вентиль. Наружная резьба горловины предназначена для навертывания защитного колпака. Емкость баллона 40 дм³. Газ поставляется под давлением 15 ± 0,5 МПа.



Окраска баллонов и надписей

| Диаметр | | Масса, кг/м |
|------------|----------|-------------|
| внутренний | наружный | |
| 6,3 | 13,0 | 0,14 |
| 8,0 | 16,0 | 0,19 |
| 9,0 | 18,0 | 0,24 |
| 10,0 | 19,0 | 0,26 |
| 12,0 | 22,5 | 0,36 |
| 12,5 | 23,0 | 0,37 |
| 16,0 | 26,0 | 0,43 |

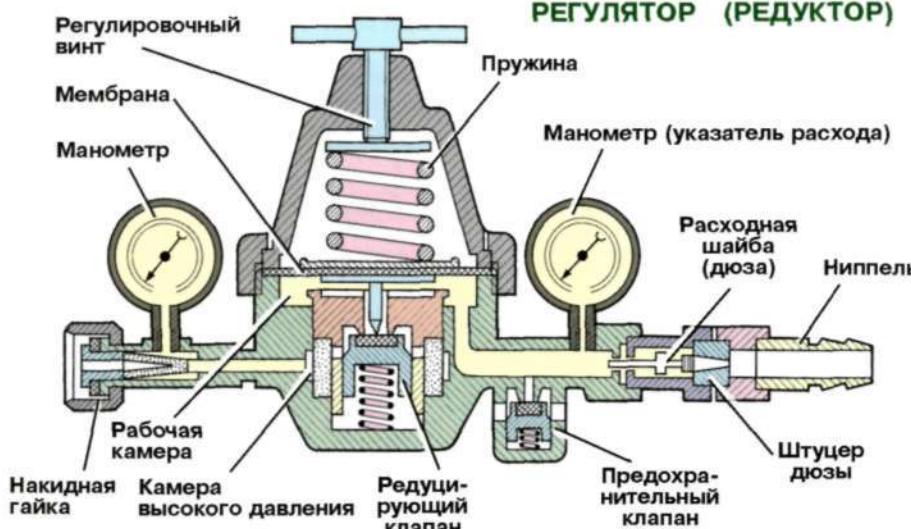

Предназначен для понижения давления газа, поступающего из баллона, и автоматического поддержания заданного расхода газа постоянным. Регулятор присоединяется к вентилю баллона с помощью накидной гайки с резьбой. Давление газа и его расход регулируют вращением регулировочного винта. Отбор газа происходит через ниппель, к которому присоединен шланг.

Технические характеристики регуляторов

| Показатели | Марка | | | | | |
|--|-----------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | АР-10-2 | АР-40-2 | АР-150-2 | А-30-2 | А90-2 | Г-70-2 |
| Редуцируемый газ | Аргон | Аргон | Аргон | Азот | Азот | Гелий |
| Давление газа на входе, МПа | | | | | | |
| • наибольшее | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| • наименьшее | 1,5 | 0,8 | 1,5 | 2,5 | 0,8 | 1,5 |
| Наибольшая пропускная способность при наибольшем рабочем давлении (красная шкала), м ³ /ч | 0,6 | 2,4 | 9,0 | 1,8 | 5,4 | 4,2 |
| Пропускная способность (черная шкала), м ³ /ч | 0,03-0,15 | 0,30-0,84 | 0,6-2,4 | 0,03-0,24 | 0,90-2,22 | 0,30-1,20 |
| Габаритные размеры, мм | 190 x 165 x 160 | | | | | |
| Масса, кг | 1,8 | | | | | |

РОТАМЕТРЫ


Эти устройства определяют расход газа в л/мин, если у редуктора нет такого указателя. Ротаметр поплавкового типа представляет собой стеклянную трубку с внутренним коническим каналом. Трубка расположена вертикально, широким концом вверх. Внутри помещен поплавок, который свободно в ней перемещается. Газ подводят к нижнему концу и отводят от верхнего. При прохождении по трубке газ поднимает поплавок, пока зазор между ним и стенкой



Технические характеристики

| Марка | Пределы измерения, л/мин | |
|-------|--------------------------|----------|
| | По аргону | По гелию |
| РС-ЗА | 0,1-1,0 | 0,35-2,8 |
| РС-З | 2,8-14,2 | 7,0-44,5 |
| РС-5 | 8,9-56,6 | 20-140 |

СМЕСИТЕЛИ ГАЗОВ

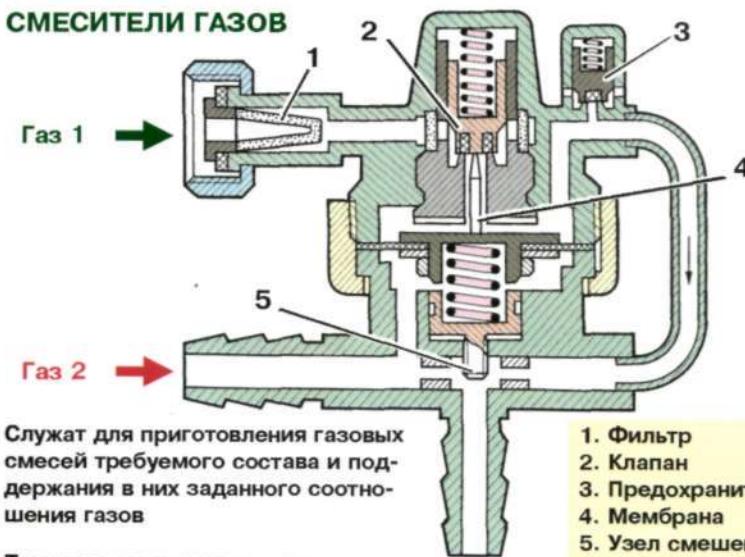

Служат для приготовления газовых смесей требуемого состава и поддержания в них заданного соотношения газов

Технические характеристики смесителей газов

| Марка | Число компонентов | Габариты, мм | Масса, кг |
|---------------------|-------------------|--------------|-----------|
| УКП-1-71 | 2 | 165x84x460 | 1,65 |
| УГС-1 | 2 | 150x100x145 | 1,5 |
| УГС-1 многопостовой | 3 | 940x330x140 | 36 |

ГАЗОВАЯ ЗАЩИТА

Надежная защита зоны сварки - основное условие получения шва высокого качества. При дуговой сварке W-электродом чаще всего применяют местную газовую защиту - потоком газа из горелки

Истечение газов из сопла горелки носит турбулентный характер.

Лишь только внутренняя часть газовой струи состоит из чистого защитного газа - ядра.

Длина его в 1,5-4 раза больше диаметра сопла. В периферийной же части потока защитный газ смешивается с окружающим воздухом, а скорость в любом сечении по длине потока газовой струи изменяется от первоначальной на срезе сопла до нулевой на внешней границе струи.

Зашита надежна только в пределах ядра потока. Расстояние между торцом сопла горелки и свариваемой деталью должно составлять 7-15 мм. Наклон горелки углом вперед улучшает защиту зоны сварки, но при больших углах наклона горелки и повышенных скоростях истечения защитного газа возникает подсос воздуха в зону сварки.

Истечение газа по всему сечению сопла должно быть равномерным. Для этого внутри горелки устанавливаются газовые линзы, которые поддерживают ламинарный поток. При ветре или сквозняке эффективность защиты определяется жесткостью струи газа и ее размером. Жесткость струи зависит от рода газа и растет с увеличением скорости его истечения. Поэтому при увеличении диаметра сопла необходимо одновременно повышать расход газа.

Для улучшения защиты при сварке на ветру и на повышенных скоро-


Схема газового потока



Влияние газовой линзы



Причины нарушения газовой защиты

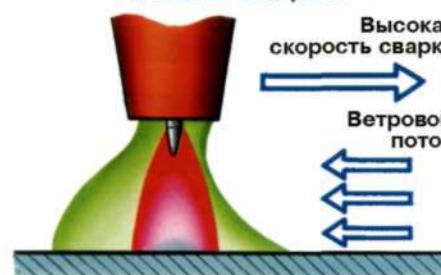

тих рекомендуется увеличить расход газа и диаметр сопла, а также приблизить горелку к детали. Для ограждения от ветра зону сварки закрывают малогабаритными экранами, укрепленными на детали, или переносными укрытиями.

ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ РЕЖИМА

Род и полярность тока. Большинство сталей и металлов сваривают на постоянном токе прямой полярности. Сварку алюминия, магния и бериллия ведут на переменном токе.

Сварочный ток определяется диаметром W-электрода, его маркой и материалом свариваемого изделия. Величина тока зависит не только от диаметра электрода и марки стали, но и от рода и полярности тока.

Напряжение на дуге зависит от ее длины. Рекомендуется вести сварку на минимально короткой дуге, что соответствует пониженным напряжениям на ней. При повышенных напряжениях увеличивается ширина шва, уменьшается глубина проплавления и ухудшается защита зоны сварки. Оптимальная длина дуги составляет 1,5-3 мм, что соответствует напряжению на дуге 11-14 В.

Скорость сварки определяют на глаз в зависимости от размеров и формы получаемого шва.

Расход защитного газа выбирают таким, чтобы сохранялся ламинарный поток струи газа, надежно защищающий сварочную ванну.


Выбор величины сварочного тока (A)

| Диаметр электрода, мм | Переменный | Постоянный прямой полярности | Постоянный обратной полярности |
|-----------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1-2 | 20-100 | 65-160 | 10-30 |
| 3 | 100-160 | 140-180 | 20-40 |
| 4 | 140-220 | 250-340 | 30-50 |
| 5 | 200-280 | 300-400 | 40-80 |
| 6 | 250-300 | 350-450 | 60-100 |


Выбор электрода

| Металл | Толщина металла, мм | Диаметр электрода, мм |
|---|---------------------|-----------------------|
| Цветные | 1 | 1,5 |
| | 2 | 2 |
| | 4 | 3 |
| | 5-6 | 4 |
| | 7 и более | 5 |
| Углеродистые, конструкционные и нержавеющие стали, жаропрочные сплавы | 0,5 | 1 |
| | 1 | 1,5 |
| | 2 | 2 |
| | 3 | 3 |
| | 4 | 4 |
| | 5 и более | 6 |

Расстояние между концом электрода и торцом сопла горелки - выпуск электрода - при сварке стыковых соединений должно составлять 3-5 мм, а угловых и тавровых 5-8 мм.

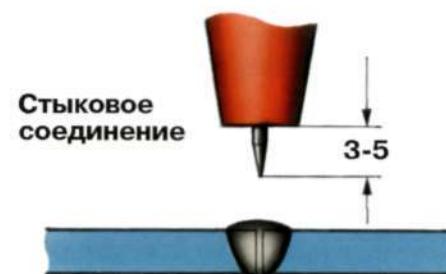

Угловое или тавровое соединение

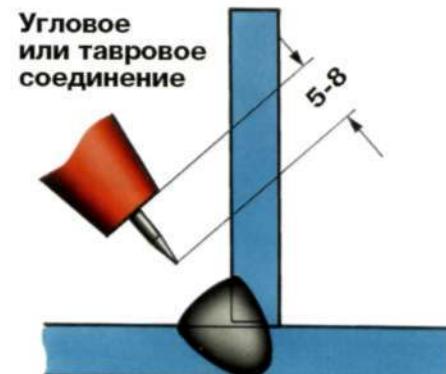

СПОСОБЫ ЗАЖИГАНИЯ ДУГИ

Бесконтактный



СУЩЕСТВУЮТ 2 СПОСОБА ЗАЖИГАНИЯ ДУГИ:

БЕСКОНТАКТНЫЙ (ДУГА ЗАЖИГАЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО И ВЫСОКОВОЛЬТНОГО РАЗРЯДА, СОЗДАВАЕМОГО ОСЦИЛЛЯТОРОМ)

КОНТАКТНЫЙ (ДУГА МЕЖДУ ЭЛЕКТРОДОМ И ИЗДЕЛИЕМ ВОЗНИКАЕТ В РЕЗУЛЬТАТЕ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ЭЛЕКТРОДА НА ИЗДЕЛИЕ)



Бесконтактный способ зажигания дуги используется на металлоконструкциях, когда недопустим поверхностный ожог, например, при сварке высоколегированных коррозионностойких сталей и сплавов.



Контактный




Контактный способ используют при сварке малоответственных конструкций, когда возможен ожог поверхности дуговым разрядом. Зажигать дугу контактным способом следует при сварочном токе, уменьшенном до 7-10 А. При сварке ответственных металлоконструкций контактное зажигание дуги и выход на режим сварки следует выполнять на угольной или медной пластине




ДВИЖЕНИЯ ГОРЕЛКОЙ

Совершают только одно движение - вдоль оси шва. Отсутствие поперечных колебаний приводит к тому, что шов получается более узкий, чем при сварке покрытыми электродами. Чтобы металл шва не насыщался кислородом или азотом воздуха, надо следить, чтобы конец присадочной проволоки и W-электрод постоянно находились в зоне защитного газа. Во избежание разбрызгивания металла конец проволоки подают в сварочную ванну плавно. О степени проплавления судят по форме ванны расплавленного металла. Хорошему проплавлению соответствует ванна, вытянутая в сторону направления сварки, а плохому - круглая или овальная.

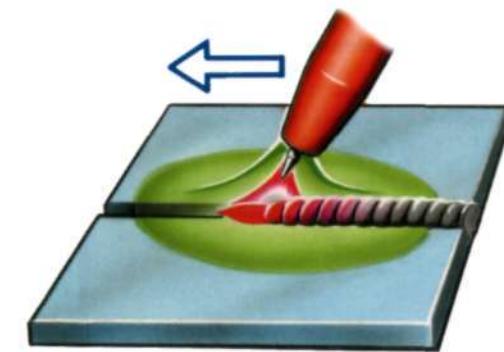


- хорошее проплавление
- недостаточное проплавление

Сварку обычно выполняют справа налево. При сварке без присадочного материала электрод располагают перпендикулярно к поверхности свариваемого металла, а с присадочным материалом - под углом. Присадочный пруток перемещают впереди горелки без поперечных колебаний

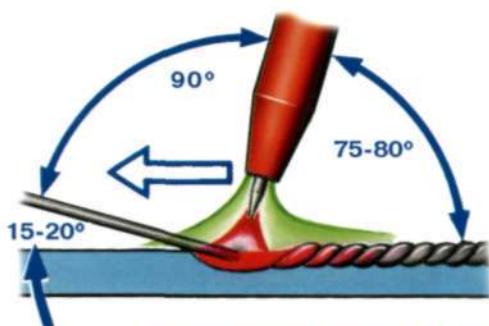

ДВИЖЕНИЯ ПРИСАДОЧНОЙ ПРОВОЛОКОЙ


При наплавке валиков горизонтальных швов в нижнем положении присадочной проволоке придают два направления движения: вниз и поступательно вдоль свариваемых кромок. Это надо делать так, чтобы металл равными порциями поступал в сварочную ванну. Окончание сварки и заваривание кратера выполняют, уменьшая величину тока реостатом, включенным последовательно в сварочную цепь.

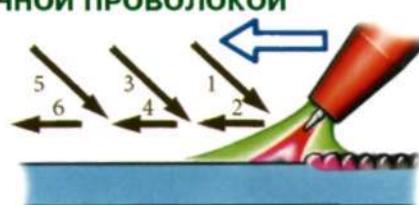


Не рекомендуется прекращать сварку удлинением дуги, отводя горелку. Это ухудшает газовую защиту шва. Подачу газа выключают через 5-10 с после обрыва дуги

СВАРКА ТАВРОВЫХ, УГЛОВЫХ И НАХЛЕСТОЧНЫХ ШВОВ



Горизонтальные швы выполняют справа налево "от себя" и "на себя". Слева направо вести сварку неудобно. W-электрод направляют точно в угол. Присадочную проволоку подают впереди горелки, колебательных движений горелкой и проволокой не совершают

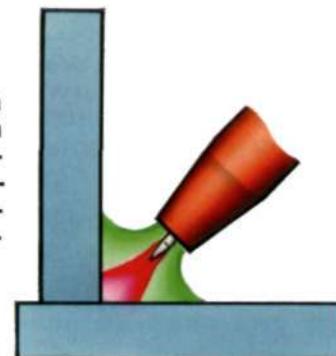

При сварке вертикальных швов электрод направляют точно в угол под наклоном к вертикальной плоскости. Присадочную проволоку подают сверху

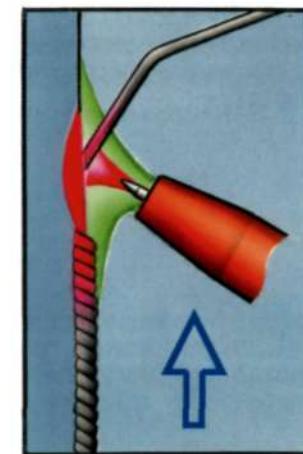


Сварку потолочных швов ведут "на себя". Горелку держат почти вертикально. Присадочную проволоку располагают впереди горелки. Расплавленный металл удерживается давлением дуги, поверхностным натяжением металла и электромагнитными силами

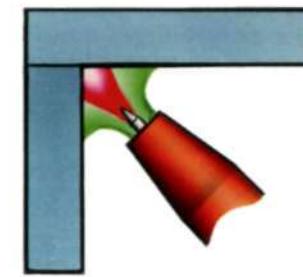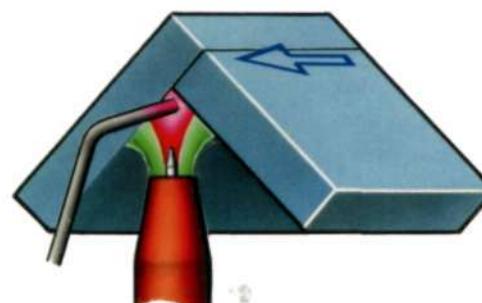

СВАРКА СТЫКОВЫХ ШВОВ В ПОТОЛОЧНОМ ПОЛОЖЕНИИ


1

Горелку подносят к поверхности металла, зажигают дугу, а затем устанавливают горелку под углом к свариваемой детали

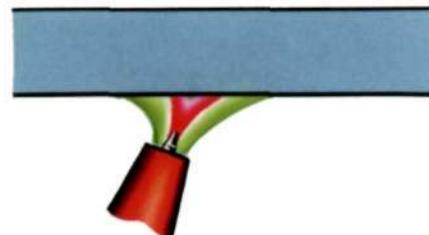

2

В зону горения дуги подают присадочную проволоку, но не расплавляют ее, пока не образуется сварочная ванна расплавленного металла

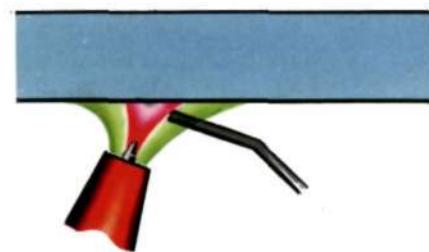


3

После образования сварочной ванны вводят конец присадочной проволоки в зону плавления



4

Расплавляют конец проволоки так, чтобы под давлением сварочной дуги расплавленный металл попадал в сварочную ванну.
По мере плавления присадочной проволоки формируют сварной шов, для чего горелку перемещают вдоль соединения и снова подают присадочную проволоку в зону плавления

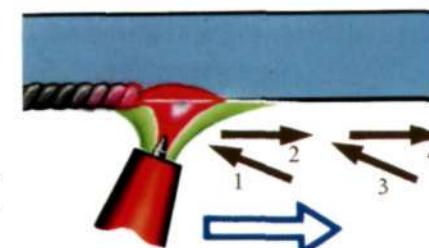

Поперечных движений горелкой не совершают. Сварку лучше вести "на себя", так как при этом хорошо обозревается ванна

СВАРКА СТЫКОВЫХ ШВОВ В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ

Без присадочной проволоки сваривают корневые швы толстых листов металла с разделкой кромок. Металла кромок достаточно для формирования шва. Стыковые соединения листов тонкого металла сваривают с присадочной проволокой, так как металл для формирования шва не хватает. Горелку располагают под углом к свариваемому изделию и перемещают ее поступательно без поперечных колебаний, а присадочную проволоку подают по траектории 1-6



СПОСОБЫ СВАРКИ ДЕТАЛЕЙ РАЗНОЙ ТОЛЩИНЫ



По одному из способов делают проточку в более толстой детали, создавая равную толщину свариваемых элементов. Недостаток состоит в том, что трудно направить и удержать горелку над тонким слоем металла.

По другому способу устанавливают ободок со стороны тонкого металла. Сварку вести удобно, но ободок остается приваренным, что портит внешний вид детали.

ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ УГЛЕРОДИСТЫХ И НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ


Температура плавления углеродистой стали составляет **1535 °C**. Наиболее часто аргонодуговой сваркой неплавящимся электродом сваривают стали, используемые в теплоэнергетике

Углеродистые и низколегированные стали

| Марка стали | Свариваемость | Технологические особенности сварки | |
|--|---------------|------------------------------------|--|
| Сталь 10, Сталь 20, 15ГС | Хорошая | Присадок Св-08Г2С, Св-08ГС | Зачистка кромок до металлического блеска |
| 12МХ, 15ХМ | | Присадок Св-08НХ, Св-08ХМ | |
| 15Г2С | | Присадок Св-08Г2С, Св-08ГС | |
| 12Х1МФ, 15Х1М1Ф, 12Х2М1, 12Х2МФСР, 12Х2МФБ | | Присадок Св-08ХМФА, Св-08ХГСМФА | |

ТРУДНОСТИ ПРИ СВАРКЕ. Основная - трудно избежать образования пор из-за недостаточного раскисления основного металла. Средством борьбы с порообразованием служит снижение доли основного металла в наплавленном металле шва

Подготовка к сварке. Для разделки сталей, а также подготовки кромок используют газовую, плазменную или воздушно-дуговую резку. После нее участки нагрева металла зачищают резцовым или абразивным инструментом до удаления следов термообработки. Непосредственно перед сборкойстыка кромки зачищают на ширину 20 мм до металлического блеска и обезжирают. Стыки собирают в сборочных кондукторах либо с помощью прихваток, которые выполняют с полным проваром и их переплавкой при наложении основного шва. Прихватки с недопустимыми дефектами следует удалять механическим способом. На потолочные участки шва прихватки накладывать не

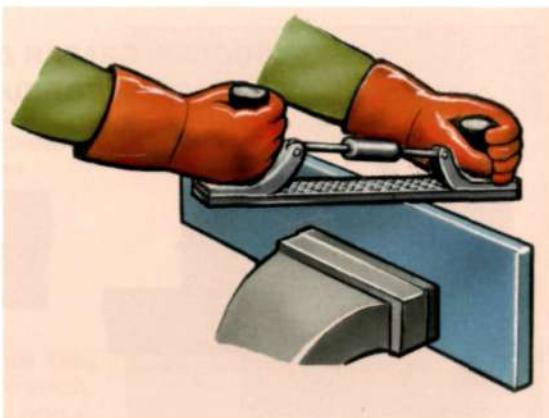


рекомендуется, поскольку там они труднее поддаются переплавке при выполнении основного шва. На сталях 10 и 20 прихватки выполняют только с помощью присадочной проволоки. Ее поверхность должна быть чистой, без окалины, ржавчины и грязи. Очищать проволоку можно как механическим способом, так и химическим травлением в 5%-ном растворе соляной кислоты.

Высота прихваток, мм 2-3 3-4

Толщина кромок свариваемых изделий, мм до 10 св.10

1-5 — очередьность установки прихваток

A, Б — выводные планки для начала и окончания сварки

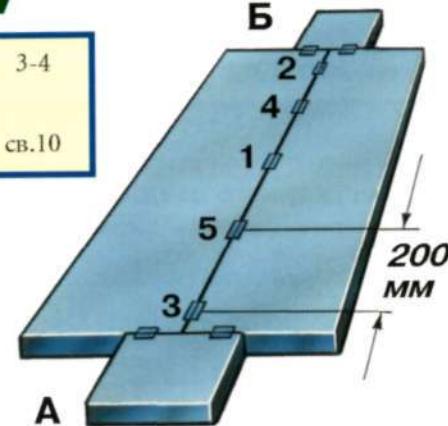

Выбор параметров режима. Сварку ведут на постоянном токе прямой полярности. Сварочный ток назначают: при однопроходной сварке - в зависимости от толщины конструкции, а при многопроходной - исходя из высоты шва. Высота шва (валика) при ручной аргонодуговой сварке должна составлять 2-2,5 мм. Ориентировочно сварочный ток выбирают из расчета 30-35 А на 1 мм диаметра вольфрамового электрода.

Напряжение на дуге должно быть минимально возможным, что соответствует сварке короткой дугой.

Скорость сварки выбирают с учетом гарантированного проплавления кромок и формирования требуемой выпуклости сварного шва.

Техника сварки. При выполнении первого (корневого) шва возможна сварка без присадочной проволоки, но при этом все прихватки должны быть проплавлены. Нельзя сваривать без присадочной проволоки конструкционные углеродистые стали марок 10 и 20, так как в металле шва могут появиться поры. Сварку ведут углом вперед. Присадочную проволоку подают навстречу движению горелки, причем угол между ними должен составлять 90°. Следует избегать резких движений проволокой - они приведут к разбрызгиванию присадочного металла или окислению конца проволоки.

Присадок должен всегда находиться в зоне защиты аргоном.

Корневой шов сваривают без поперечных колебаний. При наложении последующих слоев горелкой совершают колебательные движения, амплитуда которых зависит от формы разделки кромок.

Кратер шва при отсутствии системы плавного снижения сварочного тока заваривают путем введения в кратер капли присадочного металла, одновременно плавно увеличивая дугу до ее естественного обрыва. Газовую защиту убирают, отводя горелку через 10-15 с после обрыва дуги.

**РЕЖИМЫ СВАРКИ
НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫХ И НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ**

| Подготовка кромок и вид сварного соединения (1-6 - очередность проходов) | Размер, мм | | | Сварочный ток, А | Диаметр электрода, мм | Диаметр присадки, мм | Расход аргона, л/мин | Число проходов |
|---|------------|-----|---|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | s | b | c | | | | | |
| | 0,8 | 0,2 | - | 70 | 2 | 1,6 | 8-10 | 1 |
| | 1 | 0,5 | - | 80 | 2 | 1,6 | 8-10 | 1 |
| | 2 | 0,5 | - | 110 | 3 | 1,6 | 8-10 | 1 |
| | 4 | 1 | - | 120 | 3,5 | 2 | 10-12 | 2 |
| | 6 | 1,5 | - | 140 | 4 | 2 | 10-12 | 2 |
| | 4 | 2 | 1 | 120 | 3,5 | 2 | 10-12 | 2 |
| | 6 | 2 | 1 | 140 | 4 | 2 | 10-12 | 4 |
| | 8 | 2 | 1 | 140 | 4 | 2 | 10-12 | 6 |
| | 10 | 2 | 1 | 140 | 4 | 2 | 10-12 | 6 |

ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ (НЕРЖАВЕЮЩИХ) И ЖАРОПРОЧНЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ

Температура плавления стали типа 18-8 составляет **1475 °C**. Такие стали широко применяются в пищевой, химической, авиационно-космической, электротехнической промышленности

Высоколегированные стали

| Марка | Свариваемость | Технологические особенности сварки |
|--|--------------------|--|
| 12X18H9T, 12X18H10T, 08X18H10T, 12X17H9T | Хорошая | Присадок Св-01Х19Н9, Св-04Х19Н9, Св-07Х19Н10Б |
| XH78BT, XH75M6ТЮ | | Присадок Св-XH78Т |
| 12X17, 08X17T, 15X25T | Ограниченнная | Рекомендуется термообработка Присадок Св-07Х25Н13, Св-08Х14ГНТ, Св-13Х25Т |
| 20Х13 | | Подогрев и последующая термообработка. Присадок Св-12Х13, Св-20Х13, Св-06Х14 |
| 10Х14Г14Н4Г | Удовлетворительная | Подогрев и последующая термообработка. Присадок Св-04Х19Н9 |
| 08Х17Н5М3 | | Необходима термообработка. Присадок Св-06Х21Н7БТ |
| 15Х17АГ14 | | Подогрев и последующая термообработка. Присадок Св-01Х18 |

Трудности при сварке

 


- Защитный газ необходимо предварительно просушить или добавить к нему 2-5% кислорода. Это обеспечит плотность шва.
- Нужно поддерживать самую короткую дугу и добиваться получения шва с низким коэффициентом формы (отношением ширины шва к его толщине). Иначе в металле шва и околосшовной зоне появятся горячие (криSTALLизацияные) трещины.
- После сварки металл должен как можно быстрее остывать. Для этого используют медные, охлаждаемые водой, подкладки; промежуточное остывание слоев; охлаждение швов водой. Это повысит коррозионную стойкость сварного соединения

Подготовка к сварке


Кромкистыкуемых деталей из высоколегированных сталей лучше подготовливать механическим способом. Однако допускаются плазменная, электродуговая, газофлюсовая или воздушно-дуговая резка. При огневых способах резки обязательна механическая обработка кромок на глубину 2-3 мм



**КОНСТРУКТИВНЫЕ РАЗМЕРЫ СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
ПРИ СВАРКЕ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ**
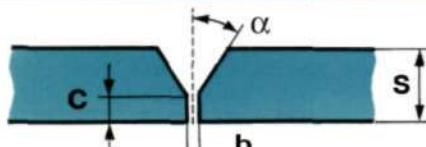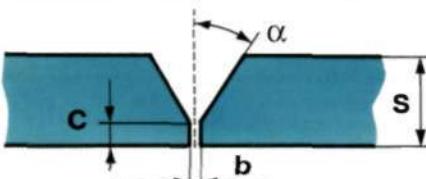
| Подготовка кромок и вид собранного стыка | S, мм | b, мм | C, мм | α, град. |
|---|------------------------|---|--------------------------|----------------|
|  | 1-1,5 2-3 | 1-0,5 $1+0,5$ | — — | — — |
|  | 4-5 6-7 | $1\pm0,5$ $1\pm0,5$ | $1\pm0,5$ $1,5\pm0,5$ | $45\pm2^\circ$ |
|  | 8-10 10-12 12-16 | $1\pm0,5$ $1,5\pm0,5$ $2,5\pm0,5$ | — — — | $30\pm3^\circ$ |

Снимать фаску для получения скоса кромки можно только механическим способом. Перед сборкой свариваемые кромки защищают от окалины и загрязнений на ширину не менее 20 мм снаружи и изнутри, после чего обезжирают

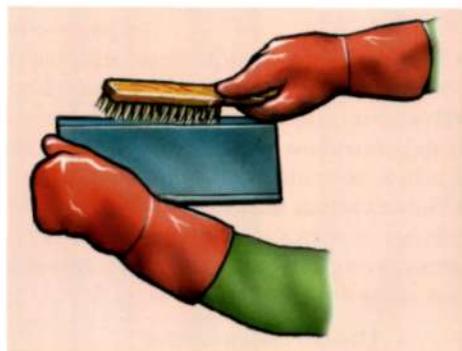

Сборку стыков выполняют либо в инвентарных приспособлениях, либо с помощью прихваток. При этом необходимо учесть возможную усадку металла шва в процессе сварки. Ставить прихватки в местах пересечения швов нельзя. К качеству прихваток предъявляются те же требования, что и к основному сварному шву. Прихватки с недопустимыми дефектами (горячие трещины, поры и т.д.) следует удалить механическим способом.

Выбор параметров режима. Основные рекомендации те же, что при сварке углеродистых и низколегированных сталей. Главная особенность сварки высоколегированных сталей - минимизация погонной энергии, вводимой в основной металл. Это достигается соблюдением следующих условий:

- короткая сварочная дуга;
- отсутствие поперечных колебаний горелки;
- максимально допустимая скорость сварки без перерывов и повторного нагрева одного и того же участка;
- минимально возможные токовые режимы


Техника сварки. Основное правило: поддерживать короткую дугу, поскольку при этом расплавленный металл лучше защищен газом от воздуха. При сварке в аргоне W-электродом подавать присадочную проволоку в зону горения дуги следует равномерно, чтобы не допускать брызг расплавленного металла, которые, попадая на основной металл, могут вызвать очаги коррозии.

В начале сварки горелкой подогревают кромки и присадочную проволоку. После образования сварочной ванны выполняют сварку, равномерно перемещая горелку по стыку. Необходимо следить за глубиной проплавления, отсутствием непровара. По форме расплавленного металла сварочной ванны определяют качество проплавления: хорошее (ванна вытянута по направлению сварки) или недостаточное (ванна круглая или овальная)

Толщина свариваемого металла, мм 0,5 1 2 4

Диаметр W-электро-да, мм 1 1,5 2,5 4

Расход W-элек-трова на 100 пог.м шва, мм 6 8 23 132

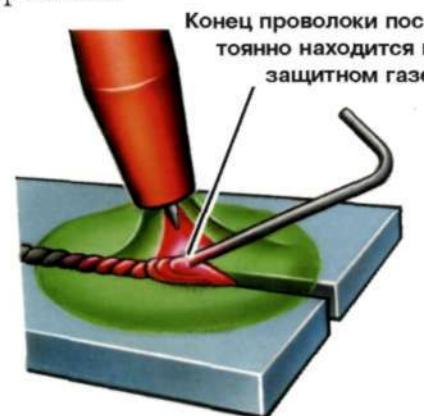

Короткая дуга, сварка углом вперед, «ниточные» швы - все это обеспечивает получение швов с повышенной сопротивляемостью образованию горячих трещин. Значение сварочного тока уточняют при сварке пробных стыков




Оксидированный конец проволоки удаляют кусачками или пассатижами

ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ АЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ

Температура плавления алюминия **660 °C**, окисной пленки **2060 °C**

Классификация алюминиевых сплавов по способу их получения

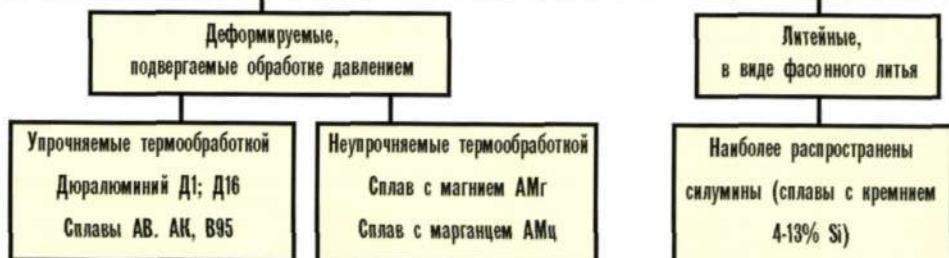

| Марка | Свариваемость | Технологические особенности сварки |
|--|--------------------|--|
| Технически чистый алюминий | | |
| АД00, АД0, АД1, АД | Хорошая | Присадок Св-А1, Св-А000, Св-85Т |
| Деформируемые, термически не упрочняемые сплавы | | |
| АМц, АМцС, Д12 | | Присадок Св-АМц |
| АМг1, АМг2, АМг3 | | Присадок Св-АМг3 |
| АМг4, АМг5 | | Присадок Св-АМг5 |
| АМг6 | | Присадок Св-АМг6, Св-АМг7 |
| Деформируемые, термически упрочняемые сплавы | | |
| АД31, АД33, АД35 | Удовлетворительная | Присадок Св-АК5, Св-1557 |
| АВ, АК6, АК8 | | |
| АК4, АК4-1 | Ограниченнная | |
| В95 | Плохая | Предварительный подогрев Термообработка после сварки при $t = 200-250 °C$ |
| 1915, 1925 | Удовлетворительная | Присадок Св-1557, Св-АМг5, Св-АМг6 |
| Литейные сплавы | | |
| АЛ1, АЛ2, АЛ9, АЛ25, АЛ26 | Хорошая | |
| АЛ3, АЛ4, АЛ5, АЛ7, АЛ8, АЛ10В | Удовлетворительная | Присадок той же марки, что и основной металл |

Очистка кромок и присадка от окисной пленки

Марки присадочной проволоки, используемой для сварки алюминия и его сплавов

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Св-А1 | Св-1557 | Св-А97 | Св-А5с | Св-АМц |
| Св-АМг3 | Св-АМг5 | Св-АМг6 | Св-АМг7 | Св-АК3 |
| Св-АК5 | Св-АК10 | Св-А85Т | Св-А000 | Св-1201П4 |

Толщина металла, мм . . . до 1,5 1,6-3 3,1-5 5,1-10 10-15

Рекомендуемый диаметр присадка, мм 1-2,5 2,5-3 3-4 4-6 6-8


Ориентировочные расходы сварочных материалов

| Толщина свариваемого металла, мм | Диаметр электрода, мм | Расход W-электродов на 100 пог. м шва, г | Расход аргона на 1 пог. м шва, л |
|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| 1 | 1,5 | 8,3 | 60-80 |
| 2 | 2 | 23 | 65-90 |
| 3 | 3 | 51 | 85-120 |
| 4 | 3,5-4 | 88 | 95-130 |
| 6 | 4 | 132 | 105-145 |


Трудности при сварке

- Температура плавления окисной пленки значительно выше, чем алюминия, и она расплывается позже. Это затрудняет формирование шва
- Высокая теплопроводность алюминия требует увеличения сварочного тока в 1,2-1,5 раза по сравнению, например, со сваркой стали
- Образуются значительные остаточные деформации, что требует специальных мер и приспособлений
- Окисная пленка не растворяется в жидком алюминии. Это мешает формированию шва и служит причиной появления в нем металлических включений
- При нагреве алюминия и его сплавов нет явных признаков их перехода в жидкое состояние. Это требует высокой квалификации сварщика

Несплавление кромок алюминиевых конструкций

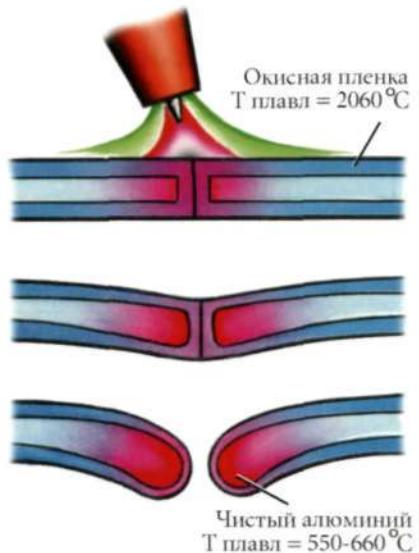

Подготовка к сварке. Резка и подготовка кромок ведутся механическим способом. На ширину 100-150 мм их обезжирают ацетоном, авиационным бензином, уайт-спиритом или другим растворителем. Окисленную пленку удаляют механически или химическим травлением. При механической обработке свариваемые кромки на ширину 25-30 мм защищают наждачной бумагой, шабером и металлической щеткой из нержавеющей проволоки. Зачистку проводят непосредственно перед сваркой.

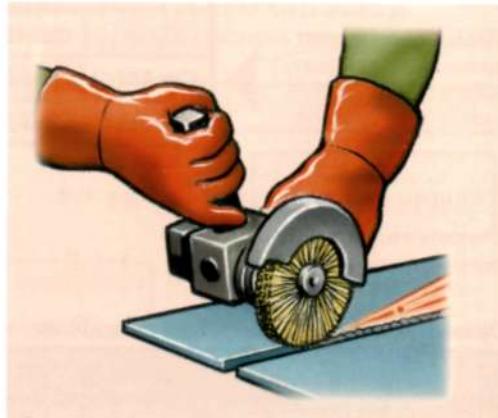


Химическое травление проводят в течение 0,5-1 мин в реактиве, состоящем из 50 г едкого натра и 45 г фтористого натрия на 1 л воды. После травления следует промывка в проточной воде, а затем осветление в 30-35%-ном растворе азотной кислоты (для алюминия и сплавов типа АМц) или в 25%-ном растворе ортофосфорной кислоты (для сплавов типа АМг и В-95). После повторной промывки необходима сушка до полного испарения влаги.

Алюминиевую сварочную проволоку перед сваркой также обрабатывают. Сначала ее обезжирают, а затем подвергают травлению в 15%-ном растворе едкого натра в течение 5-10 мин при температуре 60-70 °С. После этого промывают в холодной воде и сушат 10-30 мин при температуре 300 °С.

Подготовленные к сварке материалы сохраняют свои свойства в течение 3-4 дней. Затем на поверхности вновь образуется окисная пленка

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВЫТЕКАНИЯ МЕТАЛЛА ИЗ СВАРОЧНОЙ ВАННЫ

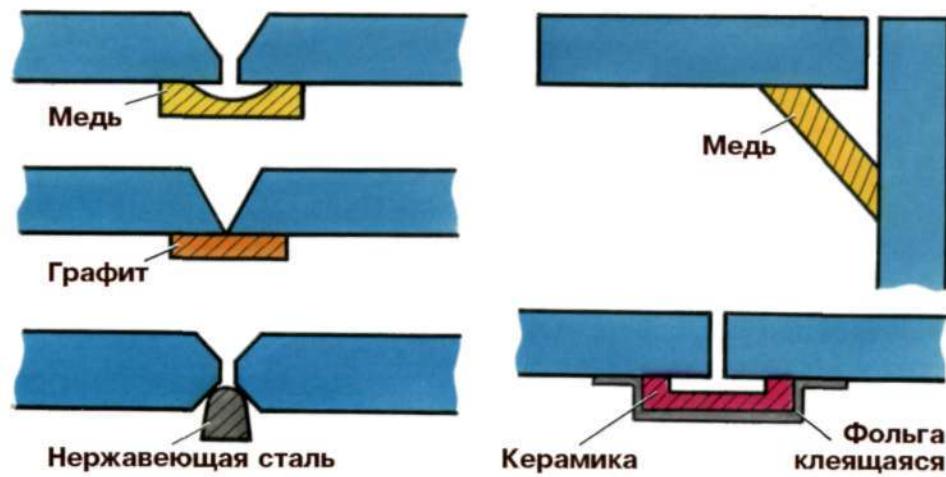

Выбор параметров режима

Метод сварки неплавящимся электродом применяют для изделий из алюминиевых сплавов толщиной до 12 мм. При сварке металла толщиной от 1 до 6 мм применяют вольфрамовые электроды диаметром от 1 до 5 мм. Сварочный ток (A) определяют по формуле:

$$I_{cb} = (60 \div 65) \cdot d_s,$$

где d_s - диаметр электрода, мм

Питание дуги осуществляется от источника переменного тока с осциллятором, что помогает разрушить окисную пленку. Напряжение холостого хода источника должно быть повышенным. Надежность газовой защиты дуги и сварочной ванны зависит от диаметра и формы сопла горелки, расстояния сопла от поверхности свариваемого изделия.

Рекомендуется выдерживать такие соотношения:

| | | | | |
|---------------------------------|-----|---|---|---|
| Диаметр электрода, мм | 2-3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------------------|-----|---|---|---|

| | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Диаметр сопла, мм | 10-12 | 12-16 | 14-18 | 16-22 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|

Длина выступающего из сопла W-электрода (выпуск) должна составлять при сварке стыковых соединений 1-1,5 мм, а тавровых и угловых 4-8 мм. Длину дуги поддерживают в пределах 1,5-3 мм. Скорость сварки выбирают от 8 до 12 м/ч.

Соединения с отбортовкой кромок целесообразно применять при сварке металла толщиной 0,8-2 мм.

Техника сварки

 
 

Ручной аргонодуговой сваркой W-электродом выполняют стыковые, угловые и тавровые соединения. Конструкции толщиной до 10 мм сваривают «углом вперед», а более 10 мм - «углом назад». Угол между присадочной проволокой и горелкой должен составлять 90°. Проволоку подают короткими возвратно-поступательными движениями. Поперечные колебания W-электрода недопустимы.

Изделия толщиной до 4 мм включительно сваривают за один проход на стальной подкладке. При толщине от 4 до 6 мм сварку выполняют с двух сторон, а при толщине 6-12 мм подготавливают кромки с V-образной или X-образной разделкой.

Подачу аргона начинают за 3-5 с до возбуждения дуги, а прекращают через 5-7 с после окончания сварки.

Чтобы снизить вероятность окисления металла шва, размеры сварочной ванны нужно выдерживать минимальными.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ РЕЖИМЫ РУЧНОЙ СВАРКИ
АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
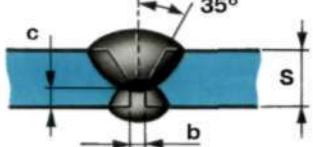
| Подготовка кромок и форма шва | Размеры, мм | | | Сварочный ток, А | Диаметр электрода, мм | Диаметр присадки, мм | Расход аргона, л/мин | Число проходов |
|---|-------------|--------------|------------|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | S | b | c | | | | | |
|  | 2 | $0^{+1,0}$ | | 70-80 | 2 | 2-2,5 | 5-6 | |
| | 3 | $0^{+1,5}$ | | 100-140 | 3 | 3 | 7-8 | 2 |
| | 4 | $0^{+2,0}$ | | 160-190 | 4 | 3-4 | 7-8 | |
|  | 2 | | | 80-100 | 3 | 2,5-3,5 | 5-6 | 1 |
| | 3 | | | 120-140 | 3 | 3 | 7-8 | |
| | 4 | | | 80-100 | 2 | 2,5-3,5 | 5-6 | 1 |
|  | 2 | | | 120-140 | 3 | 3 | 7-8 | 1 |
| | 3 | | | 160-210 | 4 | 4 | 7-8 | 2 |
| | 4 | | | 150-200 | 6 | 3-4 | 7-8 | 1 |
|  | 4 | $1^{+0,5}$ | | 250-300 | 5 | 4 | 8-9 | 2 |
| | 6 | $1^{+1,0}$ | | 300-350 | 5-6 | 4-5 | 9-10 | 2 |
| | 8 | $1^{+1,0}$ | | 350-400 | 6-7 | 4-5 | 10-12 | 2 |
|  | 4 | $1^{+1,0}$ | $1^{+0,5}$ | 220-260 | 4 | 3-4 | 8-10 | 1 |
| | 6 | $1,5^{+1,0}$ | $1^{+1,0}$ | 260-300 | 4-5 | 4 | 10-12 | 2 |
| | 8 | $2,0^{+1,0}$ | $1^{+1,0}$ | 320-360 | 5-6 | 4 | 12-14 | 2 |
|  | 10 | $2,0^{+1,0}$ | $1^{+1,0}$ | 380-420 | 6-7 | 4-5 | 16-18 | 2 |
| | 12 | $2,5^{+1,0}$ | $1^{+1,0}$ | 440-480 | 8 | 4-5 | 16-18 | 2 |
| | 15 | $2,5^{+1,0}$ | $1^{+1,0}$ | 350-400 | 6-7 | 4-5 | 10-12 | 4 |
|  | 10 | $0^{+1,0}$ | | 380-420 | 7 | 4-5 | 16-18 | 6 |
| | 15 | $0^{+1,5}$ | | 480-550 | 8 | | 18-20 | 6 |
| | 25 | $0^{+1,5}$ | | | | | | |

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ РЕЖИМЫ РУЧНОЙ СВАРКИ
АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ

| Подготовка кромок и форма шва | Размер, мм | | | Сварочный ток, А | Диаметр электрода, мм | Диаметр присадки, мм | Расход аргона, л/мин | Число проходов |
|---|------------|------------|------------|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | S | b | c | | | | | |
|  | 2 | $0^{+0,5}$ | | 100-120 | 2-3 | 2 | 5-6 | |
| | 4 | $0^{+1,0}$ | | 170-220 | 4 | 3-4 | 7-8 | 2 |
| | 6 | $0^{+1,5}$ | | 240-280 | 5 | 4 | 8-10 | |
|  | 4 | $0^{+1,0}$ | 0,5 | 170-220 | 4 | 4 | 8-10 | |
| | 10 | $0^{+1,5}$ | $1^{+0,5}$ | 350-400 | 6-7 | 4-5 | 10-12 | 2 |
| | 15 | $0^{+2,0}$ | 1,5 | 380-420 | 7 | 4-5 | 16-18 | |
|  | 8 | $0^{+1,0}$ | 0,5 | 280-320 | 5-6 | 4 | 8-10 | 2 |
| | 10 | $0^{+2,0}$ | 1,0 | 350-400 | 6-7 | 4-5 | 10-12 | 2 |
| | 15 | $0^{+2,0}$ | 1,5 | 380-420 | 7 | 4-5 | 16-18 | 2 |
|  | 20 | $0^{+2,0}$ | 1,5 | 480-550 | 8 | 4-5 | 18-20 | 5 |
| | 2 | $0^{+0,5}$ | | 100-120 | 2-3 | 2-3 | 5-6 | |
| | 4 | $0^{+1,0}$ | $0^{+1,0}$ | 150-200 | 4 | 3 | 8-10 | 2 |
|  | 6 | $0^{+1,5}$ | | 220-260 | 5 | 4 | 8-10 | |
| | 4 | $0^{+1,0}$ | 0,5 | 150-200 | 4 | 3-4 | 8-10 | 2 |
| | 10 | $0^{+1,5}$ | $1^{+0,9}$ | 320-380 | 6-7 | 4-5 | 10-12 | 2 |
|  | 15 | $0^{+2,0}$ | 1,5 | 360-400 | 7 | 4-5 | 16-18 | 3 |

ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ МЕДИ И ЕЕ СПЛАВОВ

Температура плавления меди **1883 °С**

| Марка | Свариваемость | Технологические особенности сварки |
|---|---------------------------|---|
| Медь катодная МОк, МОк, М1к | Хорошая | Присадок БрКМц 3-1 МНЖКТ-5-1-0,2-0,2 БрОЦ 4-3, БрХ 0,7 |
| Медь раскисленная М1р, М2р, М3р | Хорошая | При толщине более 8-10 мм необходим предварительный подогрев до 200-300 °С |
| Медь рафинированная М2, М3 | Хорошая | |
| Бронзы оловянные литейные Бр03Ц12С5 Бр05Ц5С5, Бр08Ц4 Бр010Ф1, Бр010Ц2 Бр03Ц7С5Н1 Бр04Ц7С5 Бр010С10 | Удовлетворительная | |
| Бронзы безоловяннистые литейные БрА9Ж3Л БрА9Мц2Л, БрА10Ж3Мц2 БрА11Ж6Н6 БрА7Мц15Ж3Н2ц2 | Плохая | Присадок той же марки, что и основной металл При толщине более 10-15 мм необходим предварительный подогрев до 500-600 °С |
| Бронзы деформируемые Бр0Ф7-0,2, БрХ1 БрКМц3-1, БрБ2 БрАМц9-2 БрАЖ9-4, БрСр1 БрА5, БрА7 | Хорошая | |
| Латуни деформируемые Л96, ЛА77-2, ЛК80-2 ЛМцС58-2, ЛС3 Л062-1 ЛС59-1, ЛС60-1 | Хорошая | Присадок БрОЦ4-3 БрКМц 3-1, ЛК62-0,5 ЛК80-3, ЛМц 59-0,2 При толщине более 12 мм необходим предварительный подогрев до 300-350 °С |
| | Удовлетворительная | |
| | Плохая | |

Трудности при сварке

- Высокая теплопроводность меди (в 6 раз выше, чем у железа) требует применять сварочную дугу с увеличенной тепловой мощностью и симметричным отводом тепла из зоны сварки. Рекомендуемые типы сварных соединений -стыковые и схожие с ними по характеру теплоотвода.



- Большая жидкотекучесть меди (в 2-2,5 раза выше, чем у стали) осложняет сварку вертикальных и потолочных швов. Она возможна лишь при минимальных размерах сварочной ванны и коротком времени пребывания металла в жидкотекущем состоянии. При сварке стыковых соединений в нижнем положении с гарантированным проплавлением во избежание прожогов необходимо применять подкладки из графита, сухого асбеста, флюсовых подушек и т.п.

- Активная способность поглощать при расплавлении газы (кислород и водород), приводящая к пористости шва и горячим трещинам, требует надежной защиты металла шва и сварочных материалов от загрязнений вредными примесями.



- Из-за склонности меди к окислению с образованием тугоплавких окислов необходимо применять присадочный материал с раскислителями, главные из которых фосфор, кремний и марганец.

- Большой коэффициент линейного расширения меди (в 1,5 раза выше, чем у стали) влечет за собой значительные деформации и напряжения, образование горячих трещин. Устранить их можно за счет предварительного подогрева конструкций: из меди до 250-300 °С, из бронзы до 500-600 °С

Рекомендуемые соединения

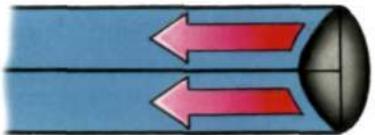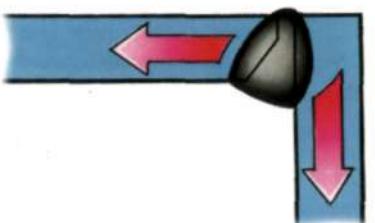

Нерекомендуемые соединения

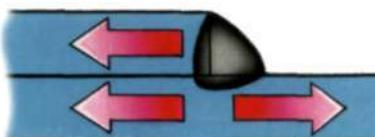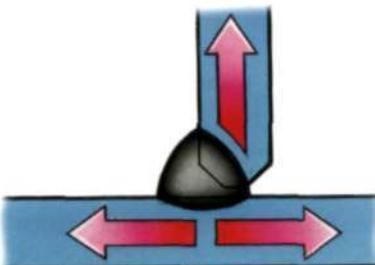

направление теплоотвода

Подготовка к сварке

Медь или ее сплавы разрезают на мерные заготовки шлифовальной машиной, труборезами, на токарных и фрезерных станках, а также плазменно-дуговой резкой. Кромки под сварку подготавливают механическими способами. Свариваемые детали и присадочную проволоку очищают от окислов и загрязнений до металлического блеска и обезжираивают. Кромки обрабатывают мелкой наждачной бумагой, металлическими щетками и т.д. Использовать абразивы с крупным зерном не рекомендуется. Возможно травление кромок и проволоки в растворе кислот:

75 см³ на 1 л воды азотной;

100 см³ на 1 л воды серной;


1 см³ на 1 л воды соляной

с последующей промывкой в воде и щелочи и сушкой горячим воздухом. Конструкции с толщиной стенки 10-15 мм предварительно подогревают газовым пламенем, рассредоточенной дугой и другими способами. Сборку стыков деталей под сварку ведут либо в приспособлениях, либо с помощью прихваток. Зазор между стыкуемыми заготовками соблюдают одинаковым на всем протяжении. Прихватки должны быть минимального сечения, чтобы в процессе сварки их можно было переплавить. Поверхность прихваток необходимо очистить и убедиться в отсутствии поверхностных горячих трещин.

Если сварка ведется в нижнем положении, то для улучшения теплоотвода используют специальные приспособления из графита или меди




Графитовая подкладка

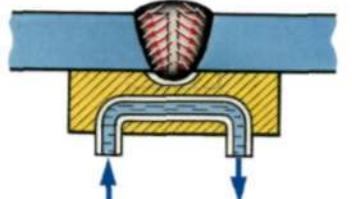

Медная водоохлаждающая подкладка

При сварке на открытом воздухестык обустраивают съемными экранами

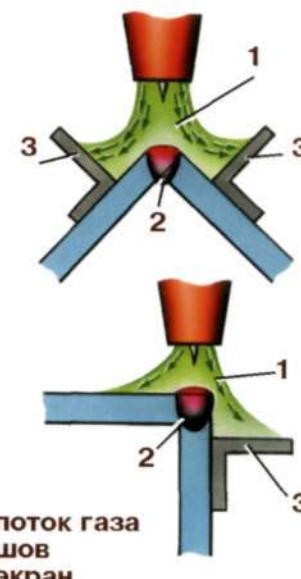

Выбор параметров режима

Сварку ведут на постоянном токе прямой полярности. Сварочный ток (A) ориентировочно определяют по формуле:

$$I_{\text{св}} = 100 \times S,$$

где S - толщина металла, мм.

Защитными газами могут быть аргон, гелий, азот и их смеси. Длина дуги в аргоне и гелии должна быть не более 3 мм. В азоте ее увеличивают до 12 мм. Поэтому возрастают напряжение на дуге и ее мощность (в 3-4 раза) по сравнению со сваркой в аргоне. В гелии же мощность дуги по сравнению со сваркой в аргоне повышается вдвое.

Расход защитного газа:

- аргон - 8-10 л/мин
- гелий - 10-20 л/мин
- азот - 15-20 л/мин

Скорость сварки выбирают из условий формирования шва с нужной геометрией. Конструкции толщиной 4-6 мм сваривают без предварительного подогрева в аргоне, а до 6-8 мм - в гелии и азоте. Для сварки металла большей толщины требуется предварительный подогрев от 200 до 300 °C.


Техника сварки

Сварку в аргоне ведут "углом вперед" при выпуске электрода 5-7мм. В качестве присадочной проволоки используют:

- раскисленную медь
- медно-никелевый сплав МНЖКТ-5-1-0,2-0,2
- бронзы БрКМц 3-1, Бр ОЦ 4-3
- специальные сплавы с эффективными раскислителями.




Для повышения стойкости металла шва против горячих трещин применяют сварочные проволоки:

- Бр АЖНМн 8,5-4-5-1,5
- Бр Мц АЖН 12-8-3-3
- М Мц 40

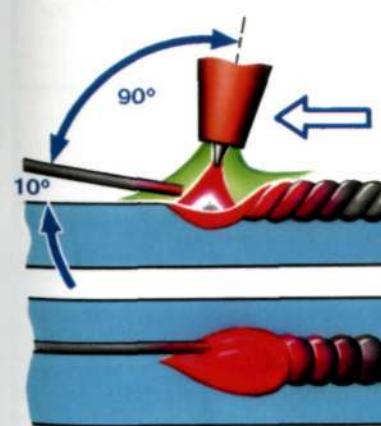

Чтобы расплавленный металл не попал на конец W-электрода, присадочную проволоку вводят не в столб дуги, а подают к краю сварочной ванны и несколько сбоку

 ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ РЕЖИМЫ СВАРКИ МЕДИ В АРГОНЕ
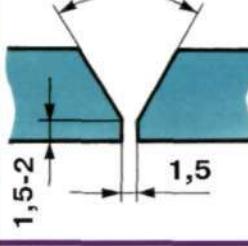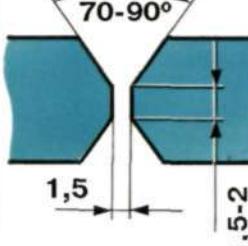
| Вид разделки кромок | Толщина металла, мм | Сварочный ток, А | | | |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | Диаметр электрода, мм | Диаметр присадки, мм | Расход аргона, л/мин | Число проходов без подварочного шва |
|  | 1,2 | 120-130 | 2,5-3 | 1,6 | 7-8 |
| | 1,5 | 140-150 | 2,5-3 | 2 | 7-8 |
| | 2,5 | 220-230 | 3,5-4 | 3 | 8-9 |
| | 3 | 230-240 | 3,5-4 | 3 | 8-9 |
|  | 10 | 1-й проход 200-350 | 3 | 7-8 | 1 |
| | | 2-й проход 200-350 | 5 | 7 | |
| | | 3-й проход 200-400 | 6 | 7 | |
| | | Подварочный шов 250-350 | 3 | 7 | |
| | 12 | 1-й проход 250-350 | 3 | | 3 |
| | | 2-й проход 250-400 | 5 | | |
| | | 3-й проход 300-450 | 6 | 8-10 | |
| | | 4-й проход 300-450 | 6 | | |
|  | 20 | 1 и 2-й проходы 250-400 | 3 | | 6 |
| | | 3 и 4-й проходы 250-450 | 5 | | |
| | | 5 и 6-й проходы 300-550 | 6 | 10-12 | |
| | | Подварочный шов 250-350 | 3 | | |
| | 25 | 1 и 2-й проходы 250-400 | 3 | | 8 |
| | | 3 и 4-й проходы 300-450 | 5 | | |
| | | 5 и 6-й проходы 300-550 | 6 | 12-14 | |
| | | 7 и 8-й проходы 350-600 | 6 | | |
| Подварочный шов 250-350 | | 3 | | | |

Сварка в азоте, который по отношению к меди является инертным газом, ведется угольным или графитовым стержнем. Использовать W-электроды нецелесообразно, так как их расход в азоте слишком велик. Азотнодуговую сварку угольным электродом ведут на постоянном токе прямой полярности при напряжении дуги 22-30 В. При токе 150-500 А диаметр электрода должен быть 6-8 мм. Расход азота - 3-10 л/мин.

БРОНЗЫ

Бронзы - это сплавы меди с алюминием. Пример обозначения: бронза БрАЖМц 10-3-1,5 содержит 10% алюминия, 3% железа и 1,5% марганца. В конце обозначения некоторых марок ставится буква «Л» (литейная).

Трудности при сварке. Основная - повышенная жидкотекучесть бронз из-за присутствия в них окиси алюминия. Поэтому способы и технологии их сварки - те же, что для алюминия, а режимы - такие же, как для медных сплавов.

Режимы аргонодуговой сварки бронзы БрОЦС-4-4-2,5

| Толщина металла, мм | Сварочный ток, А | Напряжение на дуге, В | Скорость сварки, м/ч | Расход аргона, л/мин |
|---------------------|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 1,5 | 120-130 | 20-22 | 28-30 | 6 - 8 |
| 2 | 150-160 | 18-20 | 24-26 | 8 - 10 |
| 2,5 | 180-200 | 16-18 | 20-22 | 10 - 12 |

ЛАТУНИ

Латуни - сплавы меди с цинком. Для улучшения свойств в них добавляют Al, Mn, Ni, Fe, Sn, Si и др. Такие латуни называют «специальными». Обозначают буквой «Л», справа от которой ставят буквенно обозначение специально вводимых элементов (кроме цинка), затем процент меди и процент специально вводимых элементов в той же последовательности, в какой указаны сами элементы. В маркировке их обозначают русскими буквами:

А - алюминий
Б - бериллий
О - олово
С - свинец

Ж - железо
Н - никель
Мц - марганец
К - кремний

Mg - магний
Х - хром
Ц - цинк

Примеры

ЛТ96 (томпак) - медно-цинковая латунь (96% меди и 4% цинка)

Л68 - медно-цинковая латунь (68% цинка и 32% меди)

ЛАЖМц 70-6-3-1 - специальная латунь (70% меди, 6% алюминия, 3% железа, 1% марганца, 20% цинка)

Трудности при сварке. В процессе сварки сильно испаряется цинк - при температуре 907 °C, которая близка к температуре плавления латуни 910 °C. При этом ухудшаются механические свойства сварного соединения. Чтобы снизить выгорание цинка, используют сварку на пониженной мощности дуги и присадочную проволоку с кремнием, который создает на поверхности сварочной ванны защитную окисную пленку SiO_2 , препятствующую испарению цинка.

Режимы аргонодуговой сварки латуни

| Толщина металла, мм | Диаметр, мм | | Сварочный ток, А | Расход аргона, л/мин |
|---------------------|-------------|----------|------------------|----------------------|
| | электрода | присадка | | |
| 1,5 | 2,5-3 | 1,6 | 120-140 | 8-9 |
| 2,5 | 2,5-3 | 2 | 190-210 | 9-10 |
| 3 | 3,5-4 | 3 | 210-220 | 11-12 |

ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ ТИТАНА И ЕГО СПЛАВОВ

Температура плавления титана **1668 °С**. Имеется около 20 сплавов


| Марка | Свариваемость | Технологические особенности сварки |
|-------------------------------------|--------------------|--|
| BT1-00, BT1-0 OT4-0, OT4-1 | Хорошая | Зачистка кромок Режим с минимальной погонной энергией |
| OT4, BT5, BT5-1 | Удовлетворительная | |
| BT6, BT3-1, BT9 BT14, BT16, BT20 | Ограниченнaя | Мягкий режим с малыми скоростями охлаждения |
| BT22 | | Последующая термообработка |
| ПТ-7М, ПТ-3В, ПТ-1М | Хорошая | Режим с высокой скоростью охлаждения |

Трудности при сварке

- Высокая химическая активность металла при высокой температуре, особенно в расплавленном состоянии. Поэтому необходима надежная защита от воздуха не только сварочной ванны, но и остающихся участков шва и околосшовной зоны, пока их температура не снизится до 250-300 °С. Требуется защита и обратной стороны шва даже в том случае, если металл не расплавлялся, а только нагревался выше этой температуры.
- Склонность титановых сплавов к росту зерна металла в нагретых до высоких температур участках. Это затрудняет выбор режима сварки - такого, при котором нагрев околосшовной зоны был бы минимальным.
- Высокая температура плавления титана требует применять концентрированные источники нагрева. Низкая теплопроводность титана приводит к снижению эффективности источника нагрева по сравнению со сваркой сталей.
- Поры и холодные трещины сварных соединений титана возникают из-за вредных газовых примесей и водорода. Поэтому необходимо обеспечить чистоту основного металла и сварочных материалов, в том числе присадочной проволоки.
- Вблизи точки плавления поверхностное натяжение титана в 1,5 раза выше, чем алюминия, что позволяет формировать корень шва на весу. Однако расплавленный металл обладает низкой вязкостью, и при некачественной сборке деталей могут образоваться прожоги.

ГАЗОВАЯ ЗАЩИТА СВАРОЧНОЙ ВАННЫ

Существуют три варианта защиты: струйная с использованием специальных приспособлений, местная в герметичных камерах малого объема и общая в камерах с контролируемой атмосферой (ВКС-1, ВУАС-1, УСБ-1)

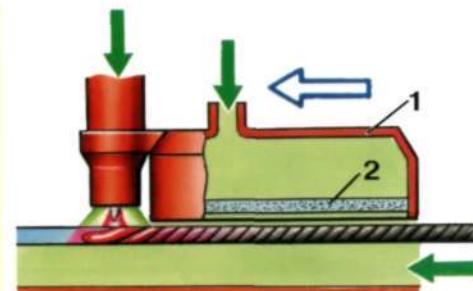

1- дополнительная насадка
2- газовая линза

Сварка
в герметичной камере




При аргонодуговой сварке титана W-электродом следует применять сварочные горелки с возможно большим газовым соплом, создающим обширную зону защиты. Поток аргона через сопло должно быть ламинарным, что достигается газовыми линзами, установленными внутри сопла. Расход газа в зависимости от режима сварки колеблется от 8 до 20 л/мин. Если сопло горелки не гарантирует надежной защиты, то его дополняют специальной насадкой, коробом или другим приспособлением.

Дополнительные защитные устройства изготавливают из нержавеющей стали. Внутри имеются рассекатели и газовые линзы. Насадка, прикрепляемая к газовой горелке для защиты кристаллизующейся сварочной ванны, должна иметь ширину 40-50 мм и длину от 60-120 мм в зависимости от режима сварки. Для сварки трубчатых конструкций, кольцевых поворотных и неповоротных стыков применяют местные или малогабаритные защитные камеры.

Качество защиты определяют по внешнему виду металла шва. Серебристая или соломенного цвета поверхность шва свидетельствует о хорошей защите. Желто-голубой цвет указывает на нарушение защиты, хотя в отдельных случаях такие швы считаются допустимыми. Темно-синий или синевато-серый цвет с пятнами серого налета характеризует низкое качество шва.


ГАЗОВАЯ ЗАЩИТА НАГРЕТЫХ УЧАСТКОВ

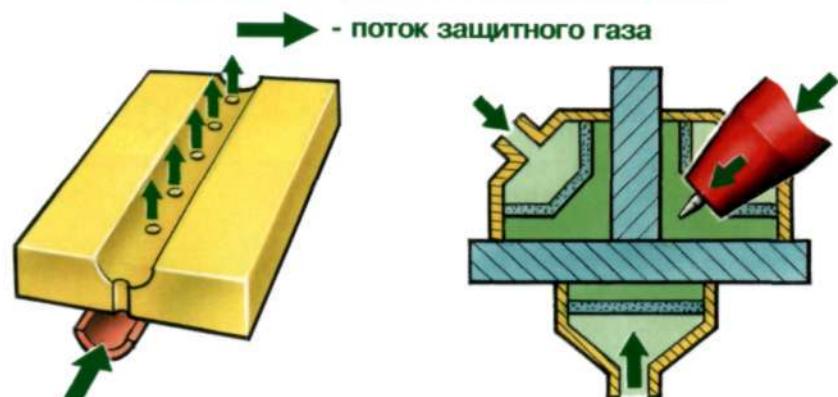

Специальная подкладка для защиты корня шва, нагретого до 250-300 °C


Защитные приспособления из нержавеющей стали для тавровых и угловых соединений

ЗАЩИТА ШВА ТРУБОПРОВОДА

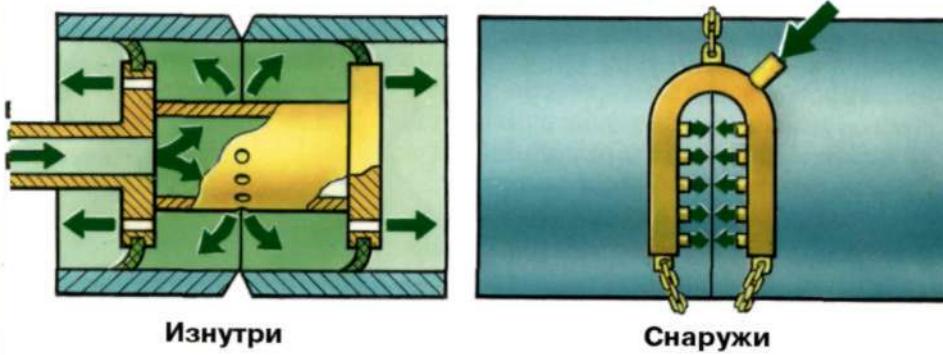

Изнутри

Снаружи

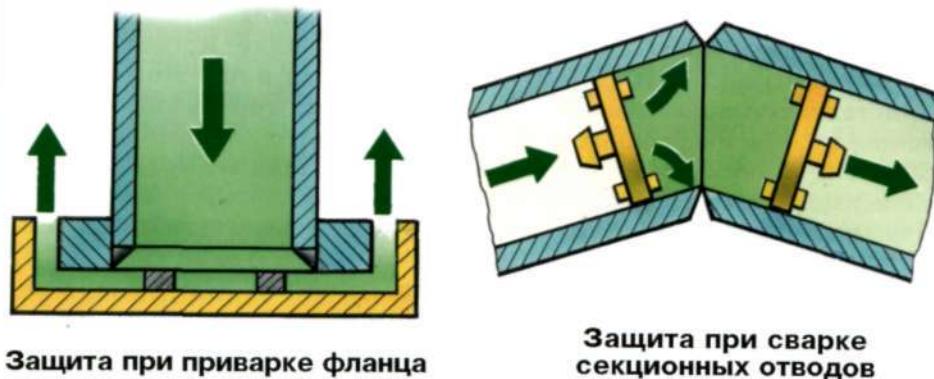

Защита при приварке фланца

Защита при сварке секционных отводов

Подготовка к сварке

Резку титана и подготовку кромок под сварку выполняют механическим способом. Для толстостенных изделий пригодны и газотермические способы, но с обязательной последующей механической обработкой кромок на глубину не менее 3-5 мм и на ширину 15-20 мм. После этого кромки зачищают металлическими щетками, шабером и т.п. и обезжираивают. Конструкции, которые перед сваркой испытывали нагрев - при вальцовке, ковке, штамповке и т.д. - должны быть подвергнуты дробеструйной или гидропескоструйной очистке и затем химической обработке: рыхлению оксидной пленки, травлению и осветлению.

Режим химической обработки титана и его сплавов

| Р а с т в о р | | Длительность обработки, мин |
|--------------------------|---|-----------------------------|
| Назначение | Состав | |
| Рыхление оксидной пленки | Нитрит натрия 150-200 г/л Углекислый натрий 500-700 г/л | 120 |
| Травление | Плавиковая кислота 220-300 мл/л Азотная кислота 480-550 мл/л | 60-1200 |
| Осветление | Азотная кислота 600-750 мл/л Плавиковая кислота 85-100 мл/л | 3-10 |

После этого свариваемые кромки промывают бензином на ширину 20 мм и протирают этиловым спиртом или ацетоном. Сварочную проволоку предварительно подвергают вакуумному отжигу и обезжирают ацетоном или спиртом. Оксисленную часть удаляют кусачками. Поверхности, подготовленные к сварке, нельзя трогать незащищенными руками.

Выбор параметров режима

Сварку титана и его сплавов рекомендуется вести в отдельном помещении. Температура воздуха в нем должна быть не ниже + 15 °C, а скорость его движения - не более 0,5 м/с.

Сварку выполняют на постоянном токе прямой полярности непрерывно горящей или импульсной дугой. Используют аргон высшего сорта и гелий высокой чистоты.

 



Сварочный ток выбирают в зависимости от толщины свариваемого изделия и диаметра W-электрода.

Техника сварки

Основное пространственное положение шва - нижнее. Ручную сварку ведут без колебательных движений горелкой, короткой дугой, "углом вперед". Проволоку подают непрерывно, угол между ней и горелкой поддерживают около 90°.

Как правило, в качестве присадка используют проволоку того же химического состава, что и основной металл (ВТ1-ООсв, ВТ20-1св и т.д.). Для большинства сплавов годится проволока марок СПТ-2 и СП-15.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ РЕЖИМЫ СВАРКИ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ
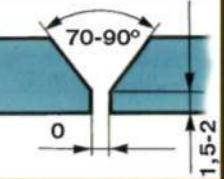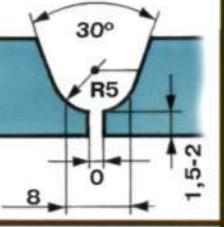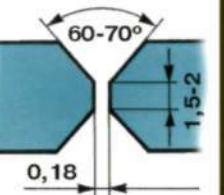
| Вид разделки кромок | Толщина металла, мм | Сварочный ток, А | Напряжение на дуге, В | Диаметр присадка, мм | Число проходов |
|--|---------------------|------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
|  | 1 | 40-60 | 10-14 | 1,2-1,5 | 1 |
| | 2 | 70-90 | | 1,5-2 | |
|  | 3 | 120-130 | 10-15 | 1,5-2 | 2 |
| | 4 | 130-140 | 11-15 | 1,5-2 | 2 |
| | 5 | 140-160 | 11-15 | 2-2,5 | 2-3 |
| | 10 | 160-200 | 11-15 | 2-2,5 | 8-12 |
|  | 12 | 180-210 | 12-16 | | 12-16 |
| | 16 | 200-230 | 13-16 | 2,5-3 | 16-20 |
| | 20 | 230-280 | 13-16 | | 24-26 |
|  | Более 20 | 230-280 | 13-16 | 2,5-3 | Более 24 |

При толщине металла до 2,5 мм его сваривают за один проход без разделки кромок. При больших толщинах выполняют многослойные швы с разделкой кромок и обязательным использованием присадка. По окончании сварки или при случайном обрыве дуги аргон подают до тех пор, пока металл не остынет до 250-300 °С.

Конструкции из титана и его сплавов толщиной 0,5-2,0 мм сваривают ручной импульсно-дуговой сваркой. Эффективность ее очевидна при различных пространственных положениях шва и для тех сплавов, где требуется минимальный нагрев околошовной зоны.

От размера свариваемых деталей зависит вариант защиты инертным газом.

СУШНОСТЬ ПРОЦЕССА

Термины и определения. Преимущества, недостатки и область применения. Классификация. Сварочные материалы. Организация сварочного поста

СТАЛЬ

Углеродистые и низколегированные стали. Высоколегированные и жаропрочные стали и сплавы. Обработка и разделка кромок. Режимы и техника сварки

1-5

26-31

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Сварочный трансформатор, выпрямитель. Инверторные и специализированные источники питания. Осциллятор. Балластный реостат

6-12

АЛЮМИНИЙ И ЕГО СПЛАВЫ

Окисная пленка. Присадочная проволока. Расход сварочных материалов. Защитные подкладки. Ориентировочные режимы сварки

32-37

ГОРЕЛКИ И ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Устройство и характеристики горелок. Регуляторы (редукторы). Ротаметры. Смесители газов

13-17

МЕДЬ И ЕЕ СПЛАВЫ

Свариваемость. Рекомендуемые и нерекомендуемые соединения. Выбор параметров режима. Бронзы и латуни

38-43

ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕХНИКА СВАРКИ

Газовая защита. Режимы сварки. Способы зажигания дуги. Движения горелкой и присадочной проволокой. Выполнение швов различных видов

18-25

ТИТАН И ЕГО СПЛАВЫ

Трудности при сварке. Газовая защита сварочной ванны и нагретых участков. Химическая обработка. Ориентировочные режимы

44-48